
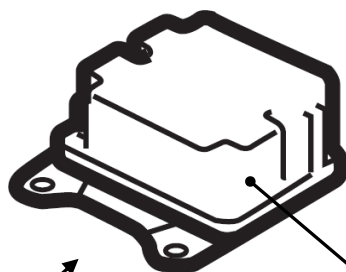


# 改善箇所説明図

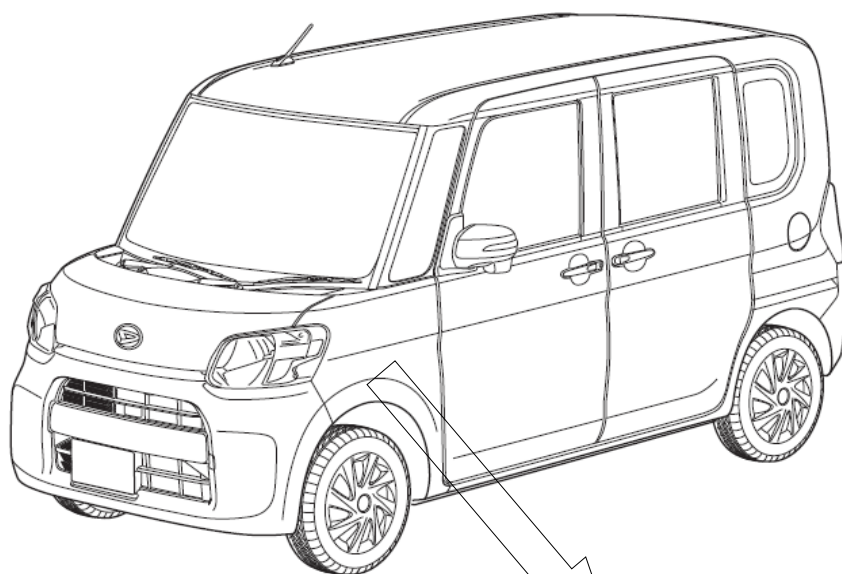

エアバッグ制御コンピュータ

基準不適合発生箇所

注:  は交換部品を示す。

エアバッグ制御コンピュータにおいて、加速度センサの製造が不適切なため、当該センサ内部の展開信号を出力する回路に亀裂が生じ、回路が断線されることがある。そのため、エアバッグ展開信号を誤って出力し、意図せずエアバッグが展開するおそれがある。

## 改善の内容

全車両、エアバッグ制御コンピュータの製造番号を確認し、該当する車両はエアバッグ制御コンピュータを良品と交換する。

## 識別

エンジンルーム内の右フロントストラット取付けナット付近に黄色ペイントを塗布する。