


## 改善箇所説明図

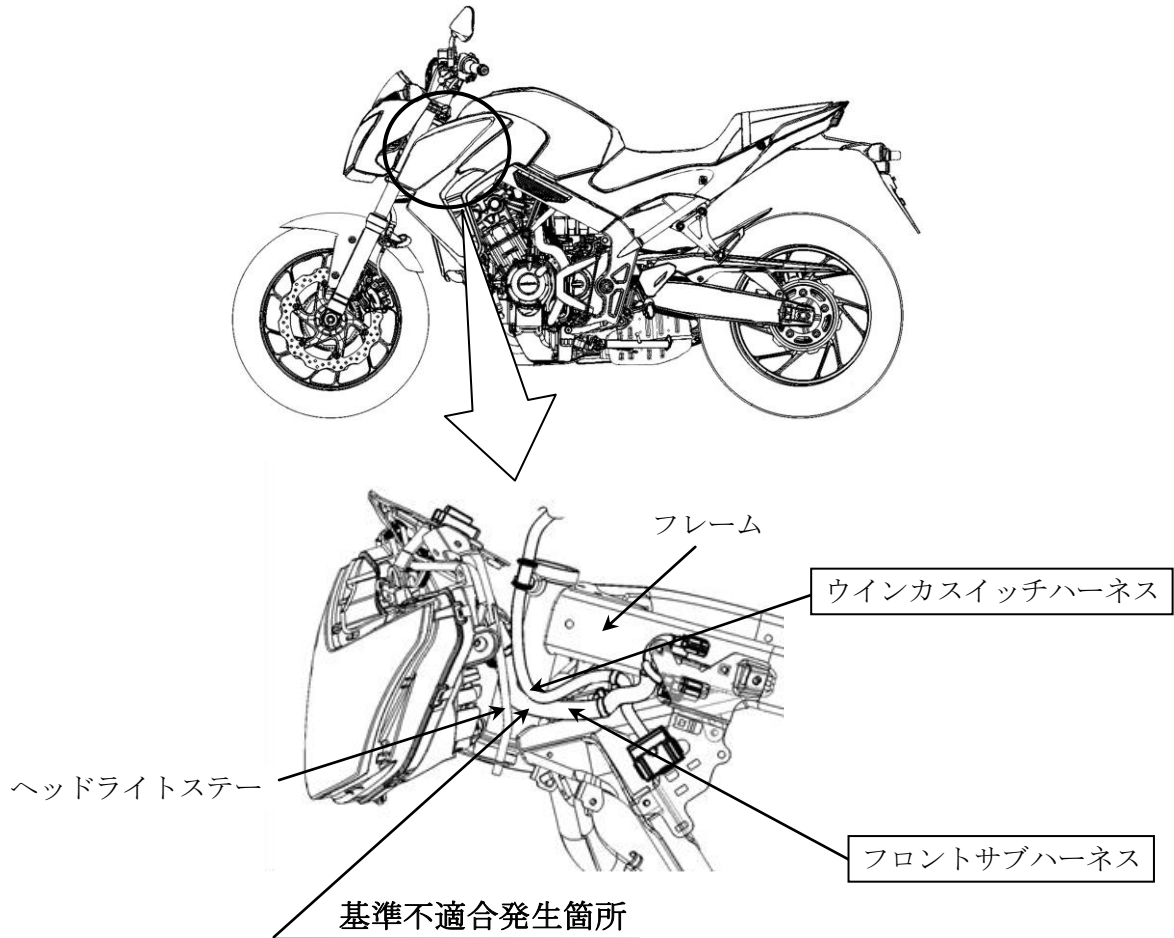

フロントサブハーネスとウイカスイッチハーネスの固定位置が不適切なため、ハンドルを左転舵した際にヘッドライトステーとフレーム間に当該ハーネスが挟まり、屈曲することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、屈曲の繰り返しにより断線し、前照灯、方向指示器、速度計、警音器の作動不良や、最悪の場合、エンストして再始動できなくなるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、フロントサブハーネスを対策品に交換し、ウイカスイッチハーネスを新品に交換するとともに、固定位置を変更する。

改善前	改善後

注：  は交換部品を示す。  は取付け部品を示す。

識別：車台番号付近に黄色の識別ラベルを貼付する。