



## 改善箇所説明図

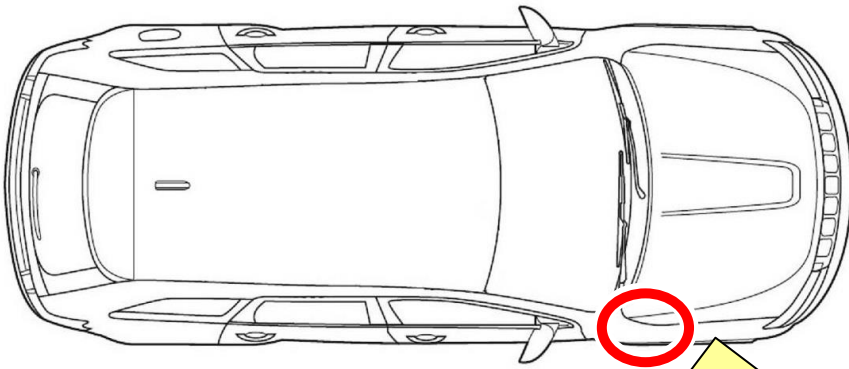

運転席足元(右側キックパネル内)



ボディコントロールモジュール

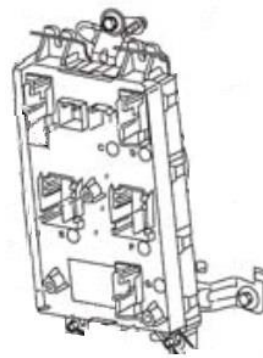

### 標準不適合発生箇所

ボディコントロールモジュールの制御プログラムが不適切なため、後面方向指示器の故障診断機能が作動しないことがある。そのため、後面方向指示器が故障した場合に、運転者に対する警告機能(側面方向指示器の点滅回数変化、メータクラスタ内の作動状態表示ランプの点滅回数変化及び作動音の発生周期変化)が作動しないおそれがある。

#### 改善の内容

全車両、ボディコントロールモジュールの制御プログラムを書き換える。

識別 : 運転席ドアストライカー下部固定ボルトの頭部に黄色ペイントを塗布する。