
 



[改善箇所説明図] ①

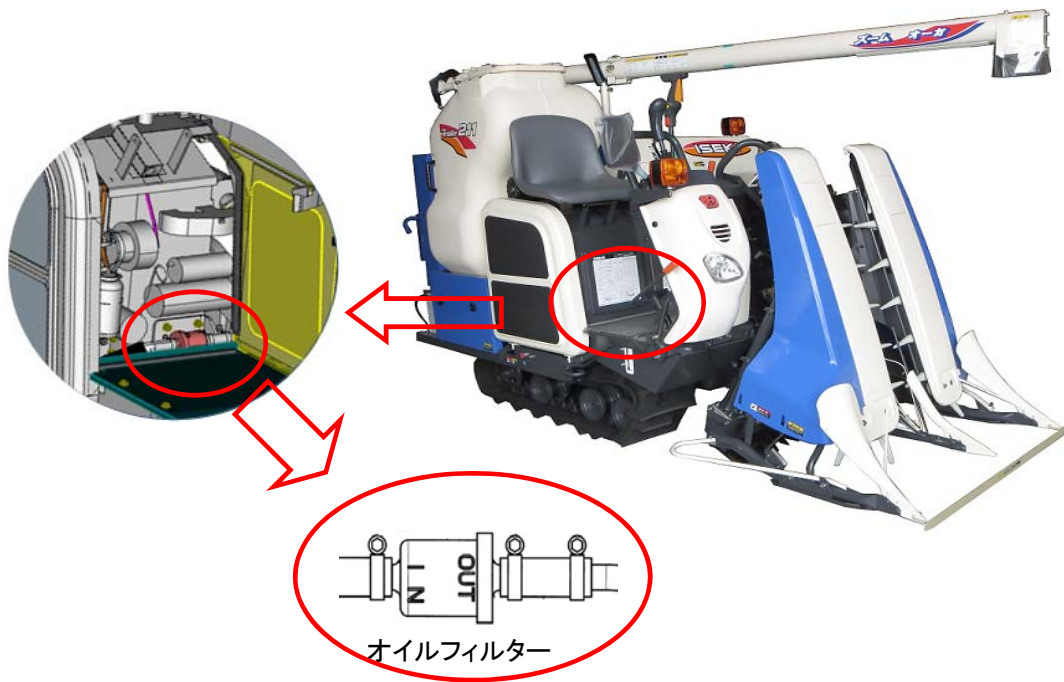

【改善前】



【改善後】

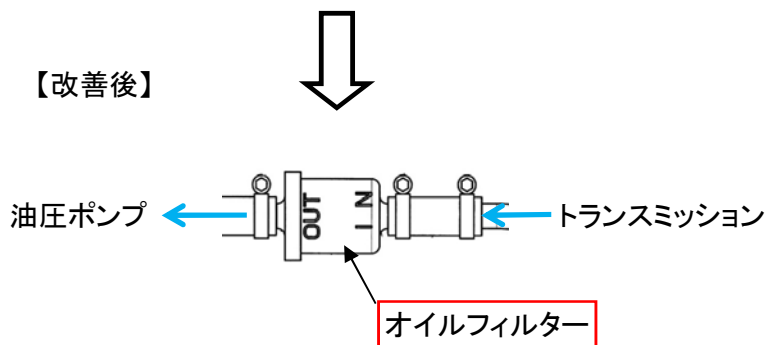

注： オイルフィルター は、交換する部品を示す。

不具合発生箇所

動力伝達装置において、HST(静油圧式無段変速機)へ作動油を供給する回路内のオイルフィルターの接続方向を誤って指示したため、フィルターが逆向きに組み付けられたものがある。そのため、フィルター詰まり等で圧力が上昇した場合、エレメントの一部が剥がれオイルの流路を塞ぎ、最悪の場合、走行が不能となるおそれがある。

改善内容

全車両、新品のフィルターを正規の方向に組付ける。

識別

装着したオイルフィルターの向きで識別する。