

改善箇所説明図 ④



ラジエーター部



不具合発生箇所

原動機冷却装置において、ラジエーターホースの取り回しが不適切なため、ホースをとめるクランプがホースに食い込んでいるものがある。そのため、そのまま使用を続けると、機体振動によりホースの亀裂が進行し、最悪の場合、冷却水が漏れるおそれがある。

改善前
211/214





217/319

改善措置の内容

全車両、ホースクランプを対策品に交換し、更にホースの配策方法を変更する。

改善後
211/214


217/319

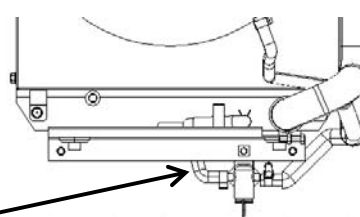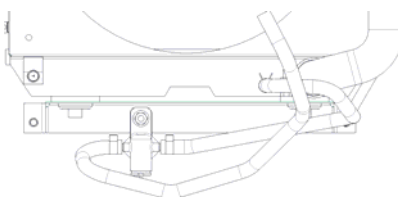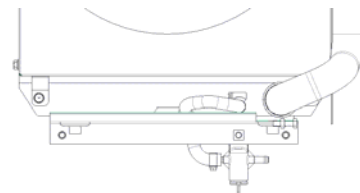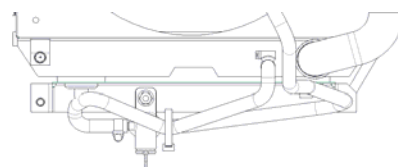

ラジエーターホース

識別方法

ホースクランプの形状で識別する。

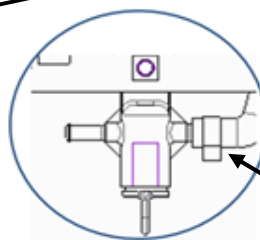

ホースクランプ

注： は、交換部品を示す。