

改善箇所説明図 ③




不具合発生箇所

動力伝達装置において、油圧ポンプ吐出側アダプタの形状が不適切なため、機体振動によってアダプタが緩むことがある。そのため、そのまま使用を続けると、アダプタから作動油が漏れ、最悪の場合、走行が不能となるおそれがある。

アダプタ

油圧ポンプ

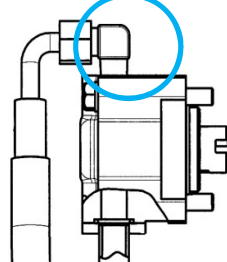

改善措置の内容

全車両、油圧アダプタを対策品に交換する。


改善前 削り加工あり



改善後 削り加工なし




油圧アダプタ

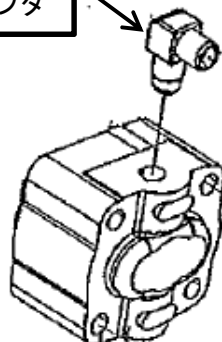

識別方法

アダプタの形状で識別する。

注 :  は、交換部品を示す。