

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL：03-5253-8111 内線42354  
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：平成27年1月28日

改善対策届出番号	460	改善対策開始日	平成27年1月28日
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲングループ ジャパン株式会社  代表取締役社長 庄司 茂	制作国：ドイツ連邦共和国 制作者名：フォルクスワーゲン株式会社  問い合わせ先：フォルクスワーゲン カスタマーセンター (フリーダイヤル)0120-993-199 (アドレス) <a href="http://www.volkswagen.co.jp/">http://www.volkswagen.co.jp/</a>	
不具合の部位（部品名）	方向指示器（灯火器制御コンピュータ）		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	灯火器制御コンピュータのプログラムが不適切なため、リモコンによるドアロック開錠時の外気温が低い場合、アンサーバックの方向指示器点滅を回路のショートと誤判定することがある。そのため、前面方向指示器が不灯になるとともに、警告機能が作動するおそれがある。		
改善対策の内容	全車両、灯火器制御コンピュータのプログラムを書き換える。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール、電話、および電子メール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、その旨を点検整備記録簿に記載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	改善対策 対象車の台数	備考
フォルクスワーゲン	DBA-AUCHP	「VW ゴルフヴァリアント 1.4/103kW」	WVWZZZAUZFP501592～WVWZZZAUZFP518459 平成26年7月18日～平成26年8月23日	462	
	DBA-AUCJZ	「VW ゴルフヴァリアント 1.2/77kW」	WVWZZZAUZFP501162～WVWZZZAUZFP516950 平成26年7月18日～平成26年8月23日	67	
	計2型式	計2車種	(輸入期間の全体の範囲) 平成26年7月18日～平成26年8月23日	(計529台)	

【注意事項】改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。