

## 改善箇所説明図



### 不具合箇所 制動装置 (フロントブレーキマスターシリンダー)



マスターシリンダーバンジョーボルト部分



↑  
内部洗浄、点検後、必要  
であればマスターシリン  
ダーを交換

バンジョーボルト穴のネジ部分の腐食



### 基準不適合発生箇所

フロントブレーキマスターシリンダーにおいて、リザーバータンクのねじ山加工後の洗浄が不適切なため、当該部に異物が付着しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、異物によって当該部が腐食してブレーキ液が漏れ出し、制動力が低下するおそれがある。

### 改善の内容

全車両、フロントブレーキマスターシリンダー内部を点検し、異常がある場合は、良品のフロントブレーキマスターシリンダーに交換する。

異常が無い場合は、フロントブレーキマスターシリンダーの洗浄を行う。

注：  は交換部品を示す

### 識別

フレームネック部分に外-2138 のステッカーを貼付する。