

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室
TEL	03-5253-8111 内線 42354
アドレス	: <a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 27 年 5 月 21 日

リコール届出番号	外-2180	リコール開始日	平成 27 年 5 月 22 日
届出者の氏名又は名称	Mitsubishi Motors North America, Inc. 取締役社長 兼 CEO 小橋 隆次郎		
	製作国：アメリカ合衆国 製作者名：Mitsubishi Motors North America, Inc. 問い合わせ先：三菱自動車工業株式会社 お客様相談センター TEL 0120-324-860		
不具合の部位(部品名)	乗車装置(助手席サンバイザ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	助手席サンバイザにおいて、サンバイザの保持力が不適切なため、サンバイザ使用中に助手席エアバッグが展開すると、サンバイザの位置によっては、当該エアバッグが強く接触し、サンバイザおよびサンバイザホルダが脱落する場合があります。そのため、サンバイザおよびサンバイザホルダが車両後方に飛ばされ、最悪の場合、助手席乗員に当たり、負傷するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、助手席サンバイザにテザーストラップを追加するとともに、助手席サンバイザホルダを対策品に交換する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	無し
発見の動機	海外市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に外-2180 のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	TA-D53A	「エクリプス スパイダー」	D53A-5000101～D53A-5000600 平成 16 年 10 月 5 日～平成 17 年 7 月 28 日	500 台	
	(計 1 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 16 年 10 月 5 日～平成 17 年 7 月 28 日	(計 500 台)	

### 【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。