

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42354 アドレス: http://www.mlit.go.jp
-----	--

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成27年5月27日

リコール届出番号	3577	リコール開始日	平成27年5月28日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	制動装置（油圧調整装置）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	アンチロックブレーキシステム（ABS）の油圧調整装置において、構成部品の形状が不適切なため、圧入組付け時に樹脂製の異物が発生することがある。そのため、当該異物が油圧制御弁などに噛み込んでABS作動時に調圧が遅れて、走行安定性を損なうおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ABSの油圧調整装置の製造番号を確認し、該当するものは良品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	社内情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3577のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
レクサス	DBA-AGZ10	「NX200t」	AGZ10-1003476～AGZ10-1004198 平成26年11月14日～平成27年 2月 2日	425	
	DBA-AGZ15		AGZ15-1002057～AGZ15-1002522 平成26年11月11日～平成27年 2月 3日	242	
トヨタ	DBA-AGH30W	「アルファード」 「ヴェルファイア」	AGH30-0001029～AGH30-0001726 平成27年 1月19日～平成27年 1月24日	193	
	DBA-AGH35W		AGH35-0001010～AGH35-0001271 平成27年 1月 9日～平成27年 1月23日	108	
	DBA-GGH30W		GGH30-0001008～GGH30-0001118 平成27年 1月19日～平成27年 1月26日	95	
	DBA-GGH35W		GGH35-0001007～GGH35-0001020 平成27年 1月19日～平成27年 1月28日	14	
	(計6型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年11月11日～平成27年 2月 3日	(計1,077台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。