

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室

TEL 03-5253-8111 内線 42354

アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成27年6月4日

リコール届出番号	3585	リコール開始日	準備でき次第
届出者の氏名又は名称	マツダ株式会社 代表取締役社長 小飼 雅道	問い合わせ先：マツダ（株）コールセンター TEL 0120-386-919	
不具合の部位（部品名）	エアバッグ装置（インフレーター）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	特定の運転者席側エアバッグのインフレーター（膨張装置）において、エアバッグ展開時にインフレーター内圧で容器が破損して構成部品が飛散し、乗員が負傷するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、運転者席側エアバッグのインフレーターを年式の古いものから順次代替品と交換する。なお、代替品の準備に時間を要することから、部品ができるまでの暫定措置として、当該インフレーターを新品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	部品メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に No. 3585 のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
マツダ	LA-SE3P ABA-SE3P	「RX-8」	SE3P-100065 ～ SE3P-144779 平成15年2月14日～平成20年2月16日	32,784	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間	リコール対象車 の台数	備考
マツダ	LA-GG3P UA-GG3P	「アテンザ」	GG3P-100024 ~ GG3P-106192 平成14年3月1日～平成17年5月17日	2,972	
	LA-GG3S UA-GG3S		GG3S-100012 ~ GG3S-122640 平成14年4月15日～平成17年5月16日	12,598	
	LA-GY3W UA-GY3W		GY3W-100032 ~ GY3W-129840 平成14年5月16日～平成17年5月11日	17,733	
	LA-GGEP UA-GGEP		GGEP-100009 ~ GGEP-202193 平成14年3月1日～平成17年5月17日	3,392	
	LA-GGES UA-GGES		GGES-100007 ~ GGES-200924 平成14年4月15日～平成17年5月14日	1,574	
	LA-GYEW UA-GYEW		GYEW-100010 ~ GYEW-201495 平成14年5月15日～平成17年5月10日	1,896	
(計14型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成14年3月1日～平成20年2月16日	(計72,949台)		

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。