

# 改善箇所説明図




## 基準不適合発生箇所

股ベルトアッセンブリー取付部の金属製プレートの端部処理が不適切なため、当該プレートとの摩擦により股ベルトが損傷することがある。そのため、そのまま使用を続けると損傷が進行し、最悪の場合、当該ベルトが破断して、乗員を十分に拘束できないおそれがある。

## 改善の内容

- 対策された股ベルトアッセンブリーを取り付けた製品と交換する。

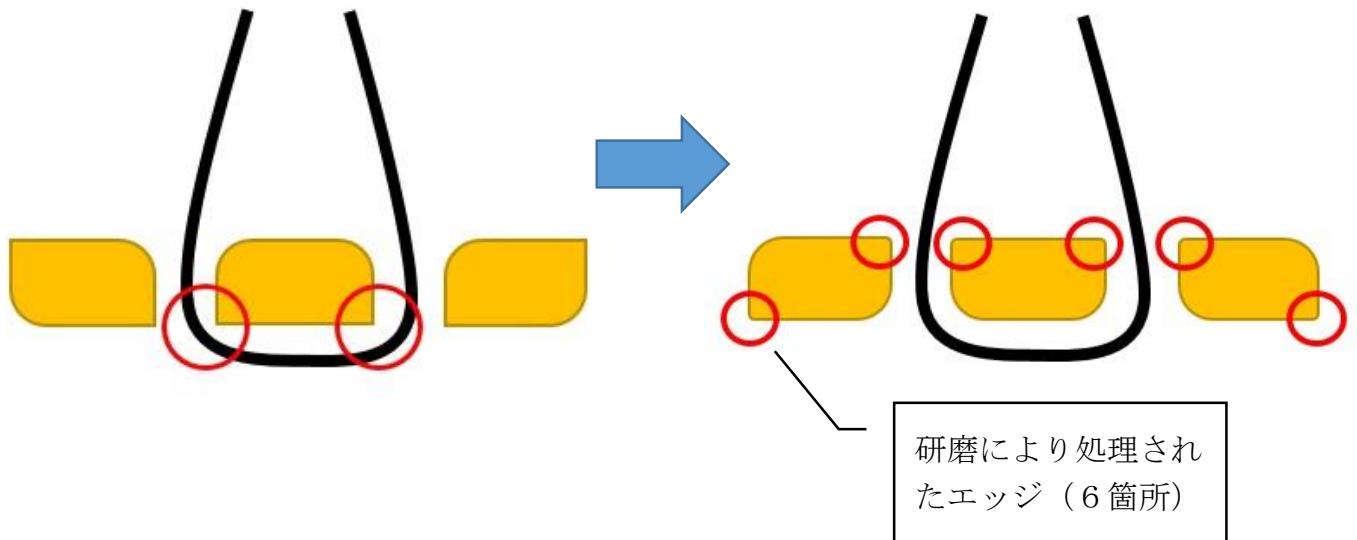

金属製プレートに研磨行程を追加しエッジを処理し、  
更に金属製プレートの向きを裏返して股ベルトを縫製する。

- リコール対象装置の識別方法

### 【エールベベ・クルット 3i 全品番】

BF840／BF841／BF842／BF843／BF844  
BF850／BF851／BF852／BF853  
BF800E／BF801E／BF802E／BF803E

### 【製造番号 (製作期間の範囲)】

L40F800001 ～ L40F807720  
L50F807721 ～ L50F816683



製品右側面

