

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL: 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp/>

リコール届出一覧表

リコール届出日: 平成 27 年 09 月 16 日

リコール届出番号	外-2218	リコール開始日	平成 27 年 09 月 17 日
届出者の氏名又は名称	ルノー・ジャポン株式会社 代表取締役 大極 司	製作国: フランス 製作者名: ルノー 問い合わせ先: ルノー・コール 電話: 0120-676-365	
不具合の部位(部品名)	車体(インナーアーチライナー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	左右前輪のフェンダー内に取り付けるインナーアーチライナーの組み付けを誤り、インナーアーチライナーがブレーキホースに接触しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ブレーキホースが損傷しブレーキフルードが漏れ、最悪の場合、制動力が低下するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、インナーアーチライナーの取り付けを点検し、取り付けに誤りがあるものはインナーアーチライナーとブレーキホースを新品に交換し、正規の状態に取り付ける。		
不具合件数	0 件	事故の有無	無し
発見の動機	ルノー本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者: ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者: 日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2218 ステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び 製作期間	リコール 対象車の 台数	備考
ルノー	ABA-RH5F	ルーテシア	VF15R400ED0677458～VF15R40SEF0717586 平成 25 年 04 月 11 日～平成 27 年 03 月 25 日	2215	
	ABA-RH4B		VF15RLA0HE0707939～VF15RLA0HF0717609 平成 26 年 07 月 15 日～平成 27 年 03 月 28 日	198	
	ABA-2RH5F	キャプチャー	VF12R401ED0680301～VF12R401EE0711083 平成 25 年 07 月 22 日～平成 26 年 11 月 27 日	1160	
	(計 3 型式)	(計 2 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 25 年 04 月 11 日～平成 27 年 03 月 28 日	(計 3573 台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。