

連絡先：自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42354
 アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成27年9月30日

リコール届出番号	外-2234	リコール開始日	平成27年9月30日
届出者の氏名又は名称	製作国：アメリカ合衆国 製作者名：FCA US LLC FCA ジャパン株式会社 問い合わせ先：専用フリーダイヤル 代表取締役社長 ポンタス ヘグストロム TEL:0120-712-812 ホームページ： http://www.fcagroup.jp/		
不具合の部位(部品名)	制動装置(横滑り防止装置制御基板)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	横滑り防止装置の制御基板において、製造が不適切なため、基板に異物が混入しているものがある。そのため、通信時にノイズが発生し、横滑り防止装置の作動時に、当該装置の制御プログラムが不具合と判断して、最悪の場合、横滑り防止装置の機能が停止して、走行安定性が損なわれるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、横滑り防止装置の制御プログラムのソフトウェア番号を点検し、該当する場合は、制御プログラムを書き換える。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：改善実施済車両には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo.2234のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
クライスラー	ABA-WK36T	「ジープ・グランドチェロキー」	1C4RJFEG0EC273121～1C4RJFEGXEC461760 平成25年12月20日～平成26年07月07日	252台	
	ABA-WK36TA		1C4RJFEG0EC480513～1C4RJFFGXEC480761 平成25年12月20日～平成26年07月24日	342台	
	ABA-WK57A		1C4RJFKT0EC369574～1C4RJFKTXEC402001 平成25年12月20日～平成26年07月04日	39台	
	不明		1C4RJFHJ0EC273207～1C4RJFHJXEC435120 平成25年12月20日～平成26年07月24日	100台	
ジープ	ABA-WK36TA		1C4RJFEG6EC499874～1C4RJFEG9EC480543 平成26年07月04日～平成26年10月14日	2台	
	ABA-WK57A		1C4RJFKT2EC405099～1C4RJFKT9EC489678 平成26年03月15日～平成26年07月07日	8台	
	(4型式)	(1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成25年12月20日～平成26年10月14日	(計743台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。