


改善箇所説明図

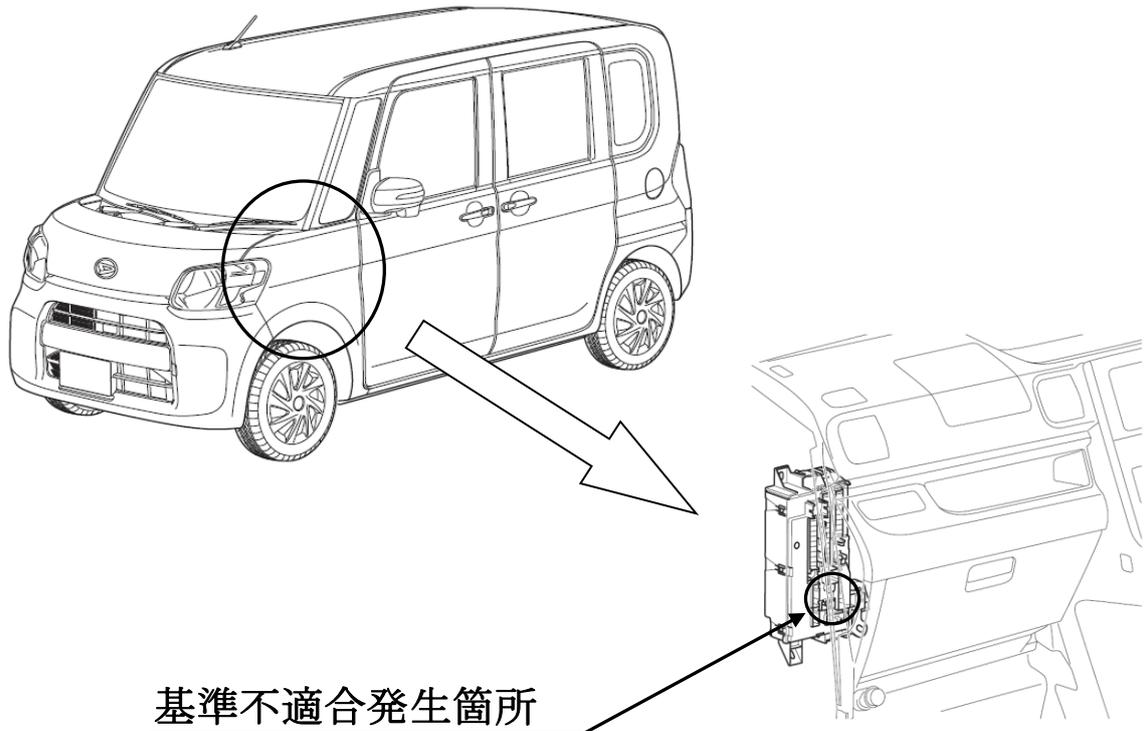

基準不適合発生箇所

| <改善前> | <改善後> |
|---|--|
|  |  |

サブハーネス

注: は追加部品を示す。

ヒューズボックスの製造プログラムが不適切なため、ブローモータ配線の端子部を逆向きに組み付けたものがある。そのため、端子の固定が不十分になり端子がこすられて絶縁物質が生成され、最悪の場合、デフロスタが作動しなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、ヒューズボックスの製造番号を確認し、該当するものにはサブハーネスを追加する。

識別

車室内車台番号打刻の右側に黄色ペイントを塗布する。