

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線 42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成27年10月15日

リコール届出番号	3661	リコール開始日	平成27年10月16日	
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 取締役社長 八郷 隆弘		問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-086819	
不具合の部位（部品名）	制動装置（セカンドマスタシリンダ）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前後輪のブレーキが連動して作動する機能（デュアルコンバインドブレーキシステム）が付いた制動装置において、制動時に前輪から後輪へ制動力を伝えるセカンドマスタシリンダの構造が不適切なため、ブレーキホースから溶け出した亜鉛化合物とブレーキ液中の成分が反応して生成された化合物によって、ブレーキの液圧を解除するための油路が閉塞することがある。そのため、後輪ブレーキが引きずり、そのまま走行を続けると、後輪ブレーキが過熱して、最悪の場合、火災に至るおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、セカンドマスタシリンダを対策品に交換する。また、ブレーキ配管を清掃し、リヤマスタシリンダを新品に交換する。			
不具合件数	3件	事故の有無	無し	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、車台番号付近にNo. のステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	EBL-SC68	「ゴールドウイング」	SC68-1000006～SC68-1000805 平成23年9月24日～平成24年12月3日	800	
			SC68-1100005～SC68-1100819 平成24年11月16日～平成25年10月9日	477	
			SC68-1200003～SC68-1200826 平成25年8月20日～平成26年9月8日	595	
			SC68-1300004～SC68-1300786 平成26年9月26日～平成27年9月11日	577	
		「ゴールドウイング F6B」	SC68-1100001～SC68-1100802 平成24年8月30日～平成25年10月3日	342	
			SC68-1200001～SC68-1200811 平成25年8月20日～平成26年9月15日	90	
			SC68-1300001～SC68-1300767 平成26年6月26日～平成27年9月22日	138	
(計1型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成23年9月24日～平成27年9月22日	(計3,019台)		

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。