

自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL : 03 - 5253 - 8111 内線 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成27年 10月21日

リコール届出番号	外-2246	リコール開始日	平成27年 10月21日
届出者の氏名又は名称	アウディジャパン株式会社 代表取締役社長 大喜多 寛	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：アウディ株式会社 問い合わせ先： アウディ コミュニケーションセンター (フリーダイヤル) 0120-598106 (アドレス) http://www.audi.co.jp/	
不具合の部位 (部品名)	燃料装置 (燃料ポンプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料ポンプにおいて、当該ポンプ内部の製造工程が不適切なため、内部部品のメッキコーティングが剥がれ、内部に異物として残留するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、燃料ポンプ内のインペラに異物が噛み込み、燃料ポンプが停止し、最悪の場合、走行中にエンジンが停止し再始動ができなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料ポンプの品番、製造日を確認し、該当するものは燃料ポンプを良品に交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ● 自動車使用者：ダイレクトメール、電話及び電子メール等で通知する。 ● 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ● 対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2246のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	ABA-8VCJSF	「アウディ A3 SB 1.8 TFSI クアトロ」	WAUZZZ8V0EA130599～WAUZZZ8VXE163450 平成26年2月27日～平成26年5月23日	31台	
	ABA-8VCJSL	「アウディ A3 セダン 1.8 TFSI クアトロ」	WAUZZZ8V0E1024038～WAUZZZ8VXE1033488 平成26年3月17日～平成26年6月9日	68台	
	ABA-8VCJXF	「アウディ S3 SB」	WAUZZZ8V3EA135733～WAUZZZ8VXE162914 平成26年3月17日～平成26年5月23日	21台	
	ABA-8VCJXL	「アウディ S3 セダン」	WAUZZZ8V0E1025688～WAUZZZ8VXE1033331 平成26年3月19日～平成26年6月9日	48台	
	DBA-8VCPT	「アウディ A3 SB 1.4 TFSI COD」	WAUZZZ8V0EA107324～WAUZZZ8VXE166185 平成26年1月17日～平成26年5月17日	32台	
	DBA-8VCPTL	「アウディ A3 セダン 1.4 TFSI COD」	WAUZZZ8V0E1025142～WAUZZZ8VXE1024905 平成26年3月17日～平成26年6月5日	39台	
	DBA-8VCXS	「アウディ A3 SB 1.4 TFSI」	WAUZZZ8V0EA107307～WAUZZZ8VXE168955 平成26年1月17日～平成26年5月27日	194台	
	DBA-8VCXSL	「アウディ A3 セダン 1.4 TFSI」	WAUZZZ8V0E1021401～WAUZZZ8VXE1034429 平成26年2月20日～平成26年6月9日	220台	
(計8型式)	(計8車種)	(輸入期間の全体の範囲)	平成26年1月17日～平成26年6月9日	653台	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。