

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室

TEL 03-5253-8111 内線 42354

アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成27年11月26日

リコール届出番号	3704	リコール開始日	平成27年11月27日
届出者の氏名又は名称	マツダ株式会社 代表取締役社長 小飼 雅道 問い合わせ先：マツダ（株）コールセンター TEL 0120-386-919		
不具合の部位（部品名）	原動機（補機ベルト）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジン補機ベルトにおいて、ベルト製造時の芯線の張力が不均等なため、ベルトの強度が低下しているものがある。そのため、エンジンの駆動力によりベルトが破断し、オルタネータやウォーターポンプが停止して警告灯が点灯し、最悪の場合、エンジンが停止して再始動できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エンジン補機ベルトを良品に交換する。		
不具合件数	106件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：直接電話やダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に No. 3704 のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
マツダ	LDA-DJ5AS	「デミオ」	DJ5AS-100009～DJ5AS-105908 平成26年11月4日～平成27年7月28日	5,837	
	LDA-DJ5FS		DJ5FS-100032～DJ5FS-136879 平成26年8月5日～平成27年7月28日	36,504	
	LDA-DK5AW	「CX-3」	DK5AW-100027～DK5AW-106359 平成26年12月16日～平成27年7月28日	6,279	
	LDA-DK5FW		DK5FW-100053～DK5FW-115331 平成26年12月16日～平成27年7月28日	15,148	
	(計4型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年8月5日～平成27年7月28日	(計63,768)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。