

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室

TEL 03-5253-8111 内線 42354

アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成27年11月26日

リコール届出番号	3705	リコール開始日	平成27年11月27日
届出者の氏名又は名称	マツダ株式会社 代表取締役社長 小飼 雅道	問い合わせ先：マツダ（株）コールセンター TEL 0120-386-919	
不具合の部位（部品名）	燃料フィルター		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料フィルターにおいて、ドレンプラグ取付部の平面が確保できていないため、製造時に過大なトルクでドレンプラグを締め付けた場合に、ガスケットが変形もしくは圧縮割れが発生するものがある。そのため、そのまま使用を続けたり、定期点検時にドレンプラグを緩め、再締め付け作業を行うと、燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、対策品の準備に時間を要することから、対策品の供給が出来るまでの暫定措置として、燃料フィルターを点検し、燃料が漏れている場合または、燃料フィルターの定期点検時期に該当する場合は、燃料フィルターを新品に交換する。なお、準備が整い次第、再度入庫の通知を行なうとともに、燃料フィルターのドレンプラグとガスケットを対策品に交換する。		
不具合件数	32件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者へ周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none">・使用者：直接電話やダイレクトメール等で通知する。・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo. 3705 のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
マツダ	LDA-DJ5AS	「デミオ」	DJ5AS-100009～DJ5AS-107036 平成26年11月4日～平成27年10月14日	6,765	
	LDA-DJ5FS		DJ5FS-100032～DJ5FS-143338 平成26年8月5日～平成27年10月16日	41,437	
	LDA-DK5AW	「CX-3」	DK5AW-100027～DK5AW-107854 平成26年12月16日～平成27年10月15日	7,467	
	LDA-DK5FW		DK5FW-100053～DK5FW-119722 平成26年12月16日～平成27年10月15日	18,681	
	(計4型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年8月5日～平成27年10月16日	(計74,350)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。