

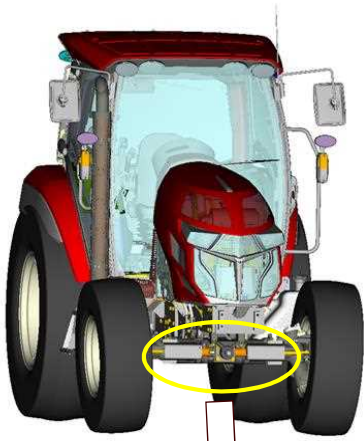


改善箇所説明図②

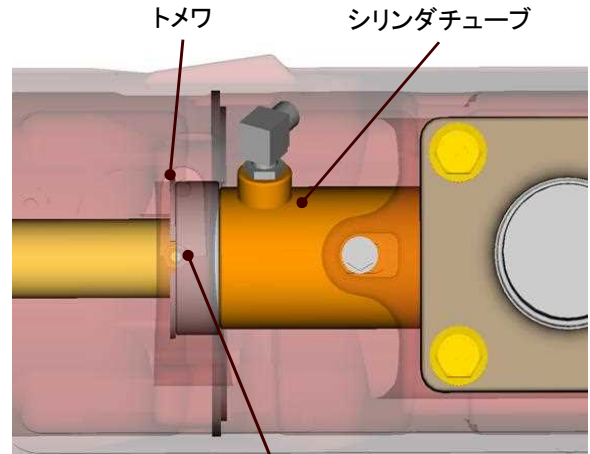


ステアリングシリンダ

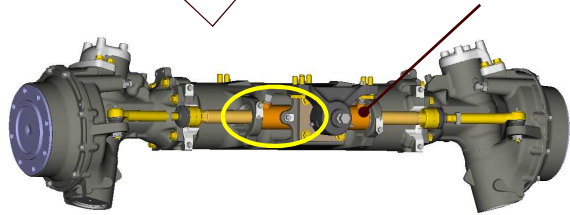

改善前


フロントアクスルケース

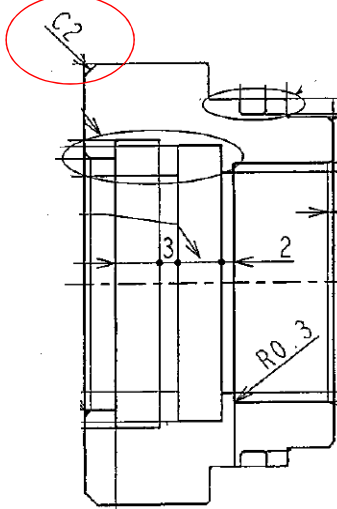


シリンダキャップ

改善後

シリンダキャップ

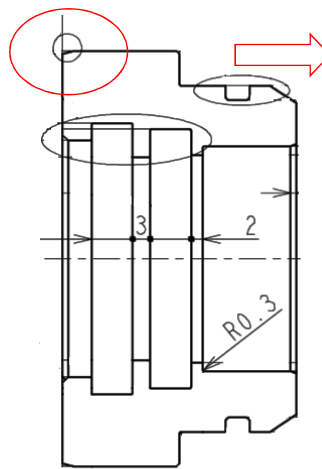

シリンダキャップ

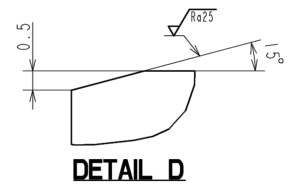

不具合発生箇所

農耕トラクタのかじ取り装置において、シリンダキャップの製造指示が不適切なため、シリンダキャップの角部の面取りが大きいものがある。そのため、ハンドル操作を行うとシリンダキャップが当該キャップの位置ずれを防止するための止め輪を噛み込み、そのままの状態で使用を続けると、止め輪が破損し、シリンダキャップが外れて、オイルが漏れ、最悪の場合、ハンドル操作ができなくなるおそれがある。

改善内容

全車両、シリンダキャップを対策品に交換する。

識別

右側のステアリングシリンダカバーの取り付けボルトにマーキングする。