

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線 42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成27年12月17日

リコール届出番号	3726	リコール開始日	平成27年12月18日	
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 取締役社長 八郷 隆弘		問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-086819	
不具合の部位（部品名）	電気装置（バンクアングルセンサ）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	転倒時にエンジンを停止させる装置（バンクアングルセンサ）において、バンクアングルセンサハーネスの固定方法、また、アンチロックブレーキシステム（ABS）非装備車両にあつては、ジョイントコネクタの取付位置が不適切なため、走行中の振動により当該ハーネス取出し部が屈曲するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該ハーネスが断線し、最悪の場合、エンジンが停止して再始動できなくなるおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、バンクアングルセンサハーネスの固定方法を変更するとともに、バンクアングルセンサを対策品と交換する。また、ABS非装備車両はジョイントコネクタの取付位置も変更する。			
不具合件数	0件	事故の有無	無し	
発見の動機	海外市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、車台番号付近にNo.3726のステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	EBL-RC53	「シャドウファントム」	RC53-1000004～RC53-1000665 平成21年10月15日～平成23年11月29日	662	
			RC53-1200001～RC53-1200709 平成23年12月9日～平成27年11月18日	709	
	EBL-RC50	「シャドウ」	RC50-1600002～RC50-1600180 平成21年10月19日～平成23年12月2日	179	
			RC50-1700001～RC50-1700157 平成23年12月8日～平成27年3月19日	157	
	EBL-RC56		RC56-1000003～RC56-1000117 平成21年10月20日～平成23年11月30日	115	
			RC56-1100001～RC56-1100108 平成23年12月9日～平成27年3月27日	108	
	(計3型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成21年10月15日～平成27年11月18日	(計1,930台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。