

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42354 アドレス http://www.mlit.go.jp
-----	--

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 28 年 2 月 18 日

リコール届出番号	外-2311	リコール開始日	平成 28 年 2 月 19 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役 ペーター・クロンシュナーブル 製作国:ドイツ連邦共和国 製作者名:バイエリシエ モトーレン ヴェルケ社 問い合わせ先: BMW カスタマー・インタラクションセンター (フリー ダイヤル) 0120-269-437		
不具合の部位(部品名)	ブレーキホース		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フロントブレーキホースにおいて、ブレーキホースを保護するカバーの材質及び、保護カバーの長さが不適切なため、ハンドル操作によって、保護カバーが支点となり、ブレーキホースに負荷が掛かるものがある。そのため、そのまま使用を続けると、繰り返しの負荷によりブレーキホースが損傷し、最悪の場合、ブレーキオイルが漏れ、制動力が低下するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、対策品のブレーキホースに交換する。		
不具合件数	1 件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報及びドイツ本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・ 対策実施済車には、シート下のフレームに外-2311 を貼付する 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	C600S	「BMW C600 Sport」	WB1013103CZZ45972 ～ WB1013102FZZ55445 平成24年2月24日 ～ 平成26年12月17日	552 台	
	C650GT	「BMW C650GT」	WB1013308CZZ64742 ～ WB1013301FZZ75487 平成24年2月24日 ～ 平成27年2月9日	714 台	
	C650GT	「BMW C650GT」	WB1013300FZD90029 ～ WB1013309FZD90532 平成27年2月16日 ～ 平成27年4月29日	22 台	
	(2型式)	(2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成24年2月24日 ～ 平成27年4月29日	(計 1,288 台)	