

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室
TEL	03-5253-8111 内線 42354
アドレス	: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 28 年 2 月 18 日

リコール届出番号	3747	リコール開始日	平成 28 年 2 月 18 日
届出者の氏名又は名称	三菱自動車工業株式会社 取締役社長 兼 COO 相川 哲郎 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-324-860		
不具合の部位(部品名)	電気装置 (ターン/ライトスイッチ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ターン/ライトスイッチにおいて、取付剛性不足のため、スイッチ操作によりコネクタの端子が摩耗し、その摩耗層が酸化して絶縁物が生成されるものがある。そのため、そのまま使用を続けると、絶縁物が端子の間にかみ込み、導通不良となり、前照灯、車幅灯、前部雾灯、後部雾灯、尾灯、番号灯および当該スイッチ連動の車室内照明が不灯、あるいは点滅、または、方向指示器が不灯となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、コネクタ端子部(二箇所)にグリースを塗布する。		
不具合件数	53 件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に No. 3747 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	LDA-CV1W	「デリカ」	CV1W-0900101～CV1W-1000314 平成24年12月18日～平成26年8月26日	13,747台	
	DBA-CV2W		CV2W-0700101～CV2W-1000148 平成23年12月8日～平成26年8月20日	8,933台	
	DBA-CV4W		CV4W-0400101～CV4W-0603626 平成21年12月19日～平成23年12月1日	8,325台	
	DBA-CV5W		CV5W-0000202～CV5W-1000159 平成19年1月16日～平成26年8月20日	97,153台	
	DBA-CW4W	「アウトランダー」	CW4W-0000201～CW4W-5403233 平成21年12月18日～平成24年10月1日	7,457台	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考	
三菱	DBA-CW5W	「アウトランダー」	CW5W-0000201～CW5W-9301970 平成17年9月22日～平成24年9月28日	63,666台		
	DBA-CW6W		CW6W-5200101～CW6W-9300199 平成19年10月2日～平成21年8月24日	2,106台		
	DBA-CX3A	「ギャラン」	CX3A-0000201～CX3A-0100955 平成21年12月11日～平成23年10月20日	1,478台		
	CBA-CX4A		CX4A-0000201～CX4A-0900207 平成20年11月12日～平成26年8月4日	1,456台		
	DBA-CX4A		CX4A-0100201～CX4A-0102493 平成20年11月12日～平成22年2月15日	2,293台		
	DBA-CX6A		CX6A-0000201～CX6A-0400238 平成23年11月8日～平成26年8月8日	1,207台		
	DBA-CY3A		CY3A-0000201～CY3A-0101745 平成21年12月11日～平成23年10月21日	2,875台		
	CBA-CY4A		CY4A-0200201～CY4A-1100210 平成20年6月20日～平成26年8月4日	1,876台		
	DBA-CY4A		CY4A-0100201～CY4A-0304077 平成19年8月3日～平成21年12月10日	15,842台		
	DBA-CY6A		CY6A-0000201～CY6A-0400317 平成23年11月8日～平成26年8月29日	3,135台		
	CBA-CZ4A		「ランサー エボリューション」	CZ4A-0000201～CZ4A-0800379 平成19年9月7日～平成26年9月3日	10,771台	
	CBA-V83W		「パジェロ」	V83W-0000101～V83W-0200409 平成18年9月6日～平成21年11月20日	1,461台	
	DBA-V83W	V83W-0300101～V83W-0800111 平成21年12月1日～平成26年8月7日		725台		
	CBA-V87W	V87W-0000101～V87W-0400168 平成18年9月6日～平成23年10月4日		916台		
	ADC-V88W	V88W-0200101～V88W-0300160 平成21年3月18日～平成22年8月25日		170台		
	LDA-V88W	V88W-0400101～V88W-0800112 平成22年9月3日～平成26年8月7日		816台		
	CBA-V93W	V93W-0000101～V93W-0201113 平成18年8月23日～平成21年11月21日		6,582台		
	DBA-V93W	V93W-0300101～V93W-0800121 平成21年12月1日～平成26年8月8日		2,815台		
	CBA-V97W	V97W-0000101～V97W-0500212 平成18年9月4日～平成24年8月24日		3,239台		
	ADC-V98W	V98W-0200101～V98W-0300425 平成20年9月1日～平成22年8月26日		1,742台		
LDA-V98W	V98W-0400101～V98W-0800210 平成22年9月1日～平成26年8月26日	6,481台				
CBA-HA1W	「アイ」	HA1W-0000045～HA1W-1500695 平成17年12月19日～平成25年4月18日	49,655台			
DBA-HA1W		HA1W-0200201～HA1W-1601570 平成18年9月29日～平成25年4月25日	38,179台			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	ZAA-HA3W	「i-MiEV」	HA3W-0000201～HA3W-0305120 平成21年7月4日～平成24年6月29日	9,580台	
	ZAA-HA4W		HA4W-0000201～HA4W-0000838 平成25年10月28日～平成26年8月21日	637台	
	ZAB-U67V	「MINICAB-MiEV」	U67V-0000201～U67V-0100414 平成23年11月18日～平成24年11月28日	4,833台	
	ZAB-U68T		U68T-0000005～U68T-0000936 平成25年1月10日～平成25年7月13日	737台	
	ZAB-U68V		U68V-0000201～U68V-0200202 平成25年1月11日～平成26年10月1日	628台	
スズキ	ZAB-U87V	「EV-エブリイ」	U87V-0000205～U87V-0000206 平成24年2月17日	2台	
	(計34型式)	(計9車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成17年9月22日～平成26年10月1日	(計371,518台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両が特定できないもの

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象数	備考
コラム スイッチ	8600A063	平成18年6月1日～平成25年11月16日	30個	ZAA-HA4W ZAB-U68T CBA-CY4A DBA-CY4A DBA-CY6A CBA-CZ4A
	8600A064	平成17年11月1日～平成26年9月19日	434個	DBA-CV2W DBA-CV5W
	8600A065	平成17年11月1日～平成26年7月9日	130個	LDA-CV1W DBA-CV2W DBA-CV5W ZAA-HA4W
	8600A067	平成18年3月1日～平成26年9月24日	66個	CBA-CX4A DBA-CX4A ZAB-U68V
	8600A134	平成20年4月1日～平成26年5月27日	24個	CBA-CY4A DBA-CY4A DBA-CY6A CBA-CZ4A
	8600A206	平成19年10月1日～平成26年5月12日	10個	CBA-CY4A DBA-CY4A DBA-CY6A CBA-CZ4A
	8600A259	平成21年9月1日～平成25年10月10日	19個	LDA-V88W DBA-V93W LDA-V98W
	8600A263	平成19年10月1日～平成26年6月27日	16個	DBA-V83W DBA-V93W LDA-V98W
	8600A264	平成18年11月1日～平成25年10月26日	12個	DBA-V83W LDA-V88W DBA-V93W LDA-V98W
	8600A315	平成21年5月1日～平成24年7月2日	4個	CBA-CX4A DBA-CX4A DBA-CX6A
		合計	(計745個)	

交換修理用部品が組付けられた車両は、同様の改善を実施する。