

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL	03-5253-8111 内線 42354
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成28年2月18日

リコール届出番号	3772	リコール開始日	平成28年2月19日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	後部座席（シートクッションフレーム）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	後部座席において、金属製フレームの形状が不適切なため、事故時の衝撃により当該フレームとシートベルトが干渉することがある。そのため、シートベルトが損傷して乗員を拘束できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、金属製フレームに樹脂製カバーを取り付ける。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	カナダ運輸省からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3772のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	DBA-ACA31W	「RAV4」	ACA31-5000000～ACA31-5055992 平成17年10月26日～平成25年11月28日	32,786	
			ACA31-6000003～ACA31-6002616 平成25年12月2日～平成28年1月30日	2,591	
	DBA-ACA36W	「ヴェンザ」	ACA36-5000000～ACA36-5032000 平成17年10月26日～平成25年11月28日	22,155	
			ACA36-6000000～ACA36-6001519 平成25年12月3日～平成28年1月30日	1,501	
	DBA-ACA33W	「ヴェンザ」	ACA33-5108510～ACA33-5309663 平成19年7月13日～平成25年11月28日	50,141	
	DBA-ACA38W		ACA38-5099356～ACA38-5254442 平成20年7月14日～平成25年11月29日	64,051	
	DBA-GSA33W		GSA33-5034183～GSA33-5110362 平成19年7月13日～平成24年11月30日	3,594	
(計5型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成17年10月26日～平成28年1月30日	(計176,819台)		

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。