

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線 42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成28年4月4日

リコール届出番号	3797	リコール開始日	平成28年4月4日
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 取締役社長 八郷 隆弘 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-112010		
不具合の部位（部品名）	電気装置（昇降圧充放電コンバータ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	キャパシタ電源を使用しているアイドリングストップシステムにおいて、キャパシタの充放電電圧を制御する昇降圧充放電コンバータ内部素子の過電流保護が不十分なため、アイドリングストップからの再始動時等に生じた過電流が当該コンバータへ流れ、内部素子が損傷することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると素子が発熱し、素子周辺の樹脂材が炭化し電流が流れ続け、発煙・発熱し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、昇降圧充放電コンバータを対策品と交換する。		
不具合件数	59件	事故の有無	火災2件 部分焼損4件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3797のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	DBA-GK3	「フィット」	GK3-1000019～GK3-1061107 平成25年8月2日～平成26年9月30日	60,332	
			GK3-1100001～GK3-1122200 平成26年10月13日～平成27年5月12日	22,200	
			GK3-3000006～GK3-3022067 平成25年9月19日～平成26年9月30日	21,393	
			GK3-3200001～GK3-3215113 平成26年10月8日～平成27年8月31日	14,522	
			GK3-5000002～GK3-5000127 平成25年10月7日～平成26年4月4日	126	
			GK3-5200001～GK3-5200087 平成26年10月17日～平成27年8月17日	87	
			GK3-8000001～GK3-8000055 平成25年9月5日～平成26年9月29日	55	
	DBA-RU1	「VEZEL」	RU1-1000020～RU1-1022560 平成25年12月10日～平成27年3月31日	22,541	
			RU1-1100001～RU1-1118053 平成27年4月17日～平成28年2月13日	18,053	
			DBA-RU2	RU2-1000009～RU2-1003310 平成25年12月12日～平成27年3月30日	3,302

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考
ホンダ	DBA-RU2	「VEZEL」	RU2-1100001～RU2-1101777 平成27年4月17日～平成28年2月12日	1,777	
	(計3型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成25年8月2日～平成28年2月13日	(計164,388台)	