

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL：03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成28年4月4日

リコール届出番号	3798	リコール開始日	平成28年4月4日	
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 取締役社長 八郷 隆弘		問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-112010	
不具合の部位（部品名）	かじ取り装置（電動パワーステアリング制御コンピュータ）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	電動パワーステアリング（EPS）制御コンピュータのEPSアシスト停止電圧設定が不適切なため、バッテリーが劣化していると、大きなハンドル操作時にバッテリー電圧がEPSアシスト停止電圧以下になることがある。そのため、EPS警告灯が点灯するとともにパワーステアリングのアシスト機能が停止し、急にハンドルの操作力が増大するおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、電動パワーステアリング制御コンピュータ及びエンジン制御コンピュータを対策プログラムに書換える。			
不具合件数	32件	事故の有無	物損2件	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3798のステッカーを貼付する。</li> </ul>			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	DBA-GK3	「フィット」	GK3-1000019～GK3-1061107 平成25年8月2日～平成26年9月30日	60,332	
			GK3-1100001～GK3-1122200 平成26年10月13日～平成27年5月12日	22,200	
			GK3-3000006～GK3-3022067 平成25年9月19日～平成26年9月30日	21,393	
			GK3-3200001～GK3-3215113 平成26年10月8日～平成27年8月31日	14,522	
			GK3-5000002～GK3-5000127 平成25年10月7日～平成26年4月4日	126	
			GK3-5200001～GK3-5200087 平成26年10月17日～平成27年8月17日	87	
			GK3-8000001～GK3-8000055 平成25年9月5日～平成26年9月29日	55	
(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成25年8月2日～平成27年8月31日	(計118,715台)		