


## 改善箇所説明図

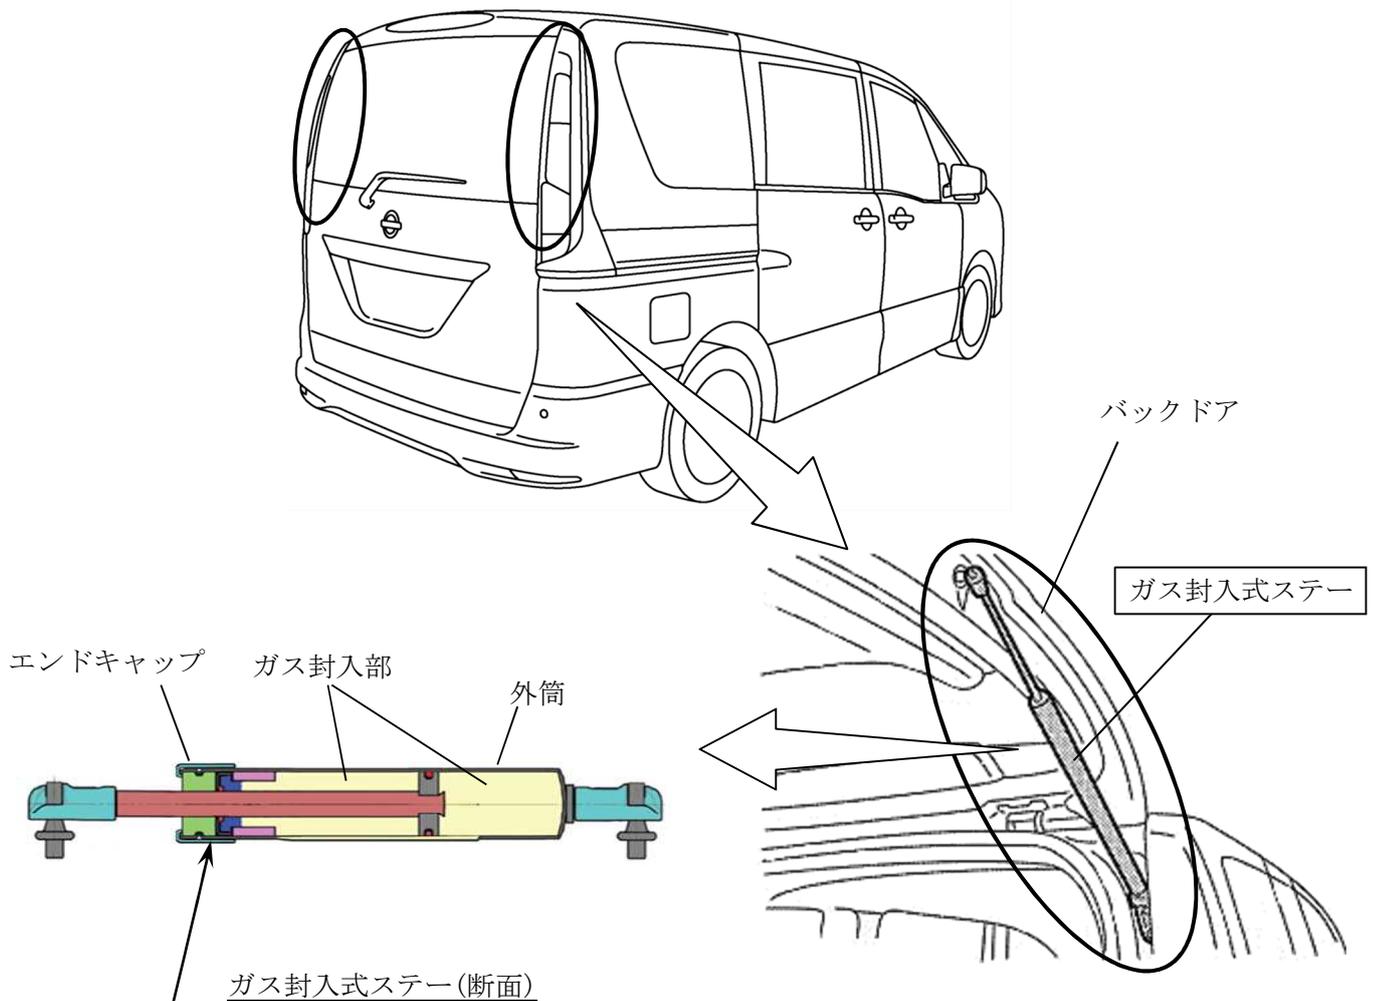

### 基準不適合発生箇所

バックドアのガス封入式ステアにおいて、外筒のエンドキャップ部の塗装が不適切なため、早期に腐食するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、腐食が進行し、封入されたガスにより外筒が破損して、当該ステアが車体の外に飛び出し、路上に落下して交通の妨げになるおそれがある。また、バックドアを開く際に当該ステアが破損すると、周囲の人が負傷するおそれがある。

### 改善の内容

全車両、当該ガス封入式ステアを対策品と交換する。

尚、交換部品の準備に時間を要することから、暫定措置として、当該ステアを点検し、腐食による板厚低下が認められる場合は、対策品と交換する。板厚低下が認められない場合は、後日対策品と交換する。

識別：銀色のシールをモデルナンバープレートの右横に貼り付ける。

注：  は、交換部品を示す。