


# 改善箇所説明図



図：左ハンドル車

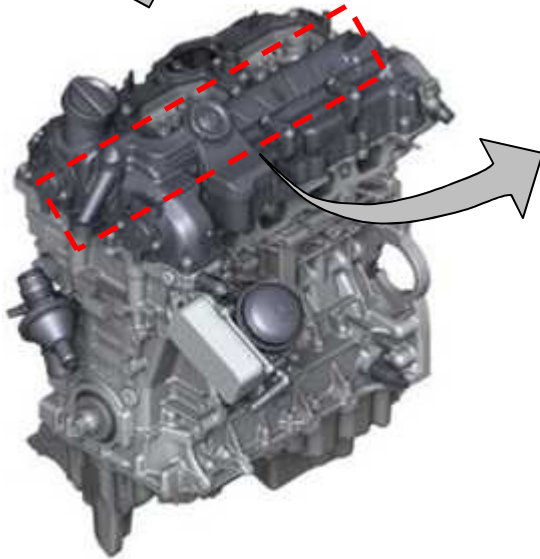

基準不適合箇所  
燃料高压レール

## 基準不適合の内容

燃料配管において、製造時の洗浄が不適切なため、配管表面に酸化皮膜が残留し、接着剤であるロウ材の接着が不良となっているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、燃料の圧力によって配管接続部及び配管端部のロウ材に亀裂が発生し、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。

## 改善措置の内容

全車両、燃料高压レールを良品と交換する。