

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線42354  
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成28年 5月27日

リコール届出番号	3818	リコール開始日	平成28年 5月27日
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 代表取締役 鈴木 修 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-402-253		
不具合の部位（部品名）	エアバッグ装置（エアバッグコントローラ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エアバッグコントローラにおいて、制御プログラムが不適切なため、イグニッションスイッチをオフにした後、特定のタイミングで再度イグニッションスイッチをオンした場合、制御プログラムが消去されてしまうことがある。そのため、エアバッグ警告灯が点灯し、衝突時にエアバッグが展開しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エアバッグコントローラの制御プログラムを書き換える、または、エアバッグコントローラを対策品と交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	無
発見の動機	社内製造工場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3818のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	DBA-MA26S	「ソリオ」	MA26S-100028～MA26S-103168 平成27年7月27日～平成28年5月11日	2,912台	
	DAA-MA36S		MA36S-100062～MA36S-115811 平成27年7月29日～平成28年5月11日	15,138台	
			MA36S-600035～MA36S-618321 平成27年7月29日～平成28年5月11日	17,603台	
	DAA-MA46S		MA46S-100041～MA46S-100055 平成27年12月2日～平成27年12月4日	15台	
			MA46S-600054～MA46S-600068 平成27年12月2日～平成27年12月4日	15台	
	DAA-FF21S	「イグニス」	FF21S-100119～FF21S-109928 平成28年1月8日～平成28年5月12日	8,564台	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	DBA-WB32S	「バレーノ」	MA3EWB32S00104288～MA3EWB32S00150387 平成28年2月22日～平成28年4月28日	1,319台	
	CBA-WB42S		MA3EWB42S00127008～MA3EWB42S00157453 平成28年2月29日～平成28年4月28日	276台	
三菱	DAA-MB36S	「デリカD：2」	MB36S-100003～MB36S-103779 平成27年11月23日～平成28年5月11日	3,716台	
			MB36S-600003～MB36S-601886 平成27年12月1日～平成28年5月12日	1,880台	
	(計7型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成27年7月27日～平成28年5月12日	(計51,438台)	