

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL：03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成28年6月9日

リコール届出番号	外-2348	リコール開始日	平成28年6月10日	
届出者の氏名又は名称	HONDA CANADA INC. 社長 ジェリー チェンキン		製作国	：カナダ
			製作者名	：HONDA CANADA INC.
			問い合わせ先：本田技研工業株式会社 お客様相談センター TEL 0120-112010	
不具合の部位（部品名）	エアバッグ装置（インフレーター）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	助手席側のエアバッグのインフレーター（膨張装置）において、環境温度および湿度変化の繰り返しによりガス発生剤が劣化することがある。そのため、エアバッグ展開時にインフレーター内圧が異常上昇して、インフレーター容器が破損するおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、助手席側エアバッグのインフレーターを年式の古いものから対策品と交換する。 なお、部品が供給できない場合には、暫定措置として助手席側エアバッグの機能を停止するとともに、助手席サンバイザ部に当該エアバッグが作動しない旨の警告を表示する。			
不具合件数	0件	事故の有無	無し	
発見の動機	関連会社からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に外No.2348のステッカーを貼付する。</li> </ul>			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ カナダ	UA-YD1	「MDX」	YD1-1000856～YD1-1001065 平成15年7月11日～平成15年11月24日	202	
			YD1-1100014～YD1-1100073 平成16年1月20日～平成16年4月20日	56	
	CBA-YD1		YD1-1100074～YD1-1100253 平成16年4月14日～平成16年12月8日	178	
	YD1-1200005～YD1-1200244 平成17年1月18日～平成18年3月2日		240		
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成15年7月11日～平成18年3月2日	(計676台)	