


改善箇所説明図

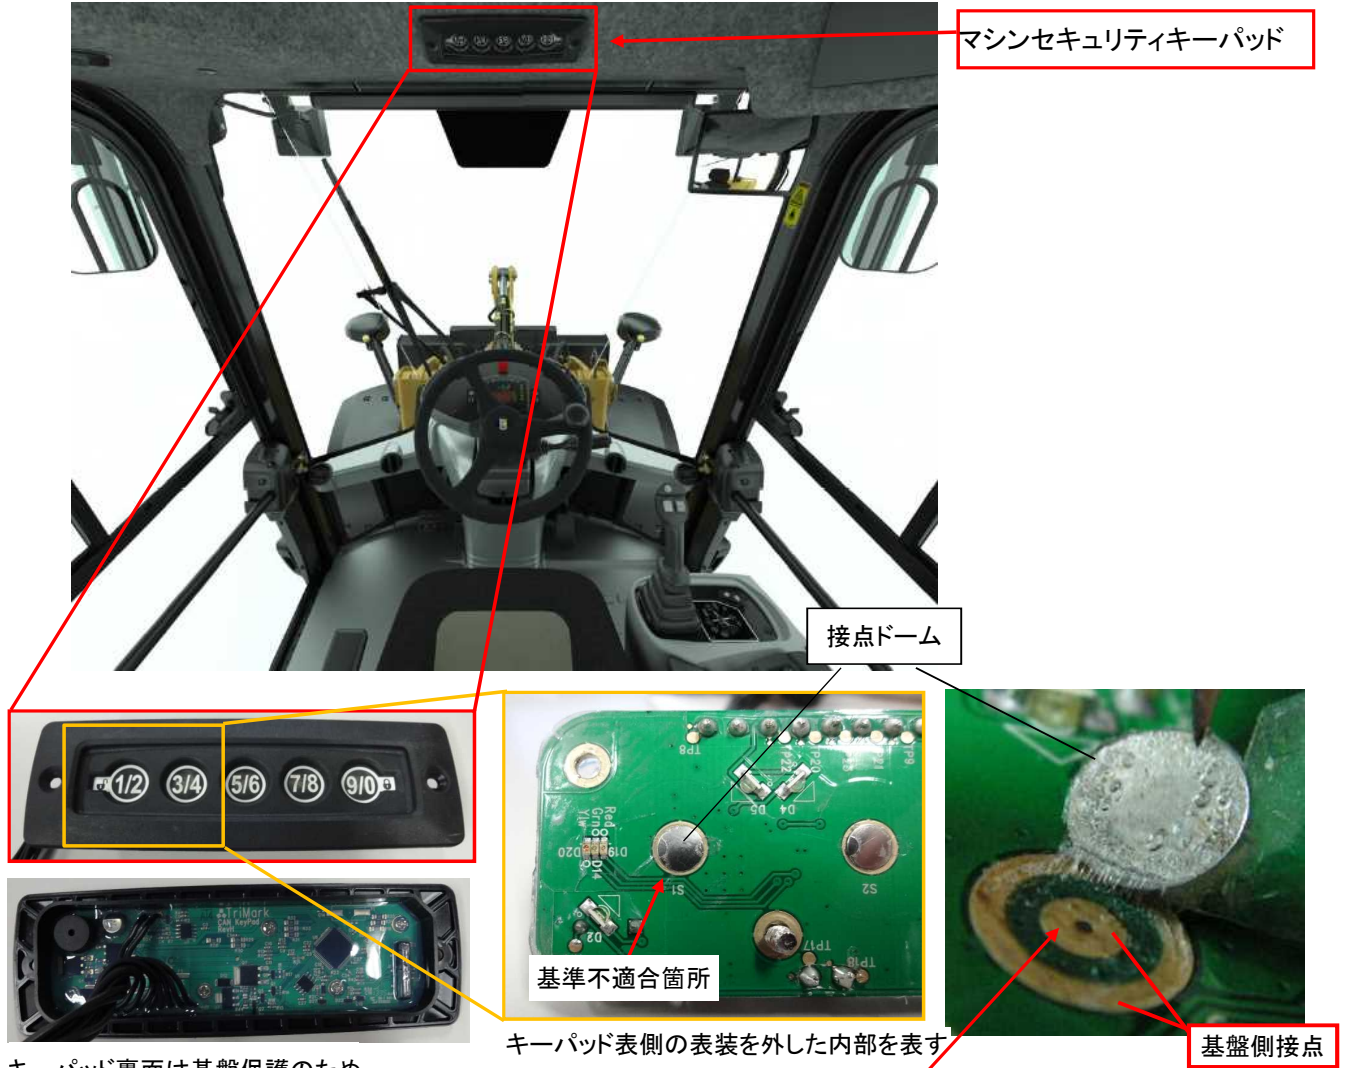

基準不適合箇所

基盤裏側に充填されたコーキング剤が表側の接点ドーム内側に流入し、基盤側接点との通電を阻害するため、ボタンの入力ができなくなる

【基準不適合の内容】

ショベルローダの盗難防止装置において、ロック解除用キーパッドの製造指示が不適切なため、コーキング剤が電気回路に流入したものがあある。そのため、キーパッドの操作を繰り返すとコーキング剤が変形して電気回路の接点不良を起こし、ロックが解除できず、エンジンを始動することができないおそれがある。

【改善措置の内容】

全車両、キーパッドのシリアル番号を確認し、該当するものはキーパッドを良品に交換する。

識別：改善実施済み車については、キャブ後面ガラス左下、又は、左支柱下にNo.3830のステッカーを貼付する。