

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室
TEL	03-5253-8111 内線 42354
アドレス	: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成28年6月30日

リコール届出番号	3833	リコール開始日	準備でき次第
届出者の氏名又は名称	三菱自動車工業株式会社 取締役会長 兼 取締役社長 CEO 益子 修 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-324-860		
不具合の部位(部品名)	エアバッグ装置(インフレーター)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転者席用エアバッグのインフレーター(膨張装置)において、ガス発生剤の吸湿防止が不適切なため、温度および湿度変化の繰り返しによりガス発生剤が劣化することがある。このため、エアバッグ展開時にインフレーター容器が破損するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、運転者席用エアバッグのインフレーターを対策品と交換する。 なお、交換用部品の準備に時間を要するため、準備ができた段階で、年式の古いものから順次交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	取引先からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo. 3833のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	LDA-CV1W	「デリカ」	CV1W-1000101 ~ CV1W-1102963 平成26年8月1日～平成28年2月19日	13,723台	
	DBA-CV2W		CV2W-1000101 ~ CV2W-1100354 平成26年8月2日～平成28年2月16日	1,686台	
	DBA-CV5W		CV5W-1000101 ~ CV5W-1100387 平成26年8月1日～平成28年2月15日	2,051台	
	DBA-V83W	「パジェロ」	V83W-0800101 ~ V83W-0900167 平成26年7月18日～平成28年2月2日	187台	
	LDA-V88W		V88W-0800101 ~ V88W-0900209 平成26年7月16日～平成28年2月4日	308台	
	DBA-V93W		V93W-0800101 ~ V93W-0900247 平成26年7月14日～平成28年2月4日	352台	
	LDA-V98W		V98W-0800101 ~ V98W-0900905 平成26年7月11日～平成28年2月5日	2,126台	
(計7型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年7月11日～平成28年2月19日	(計20,433台)		