

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室
TEL	03-5253-8111 内線 42354
アドレス	: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成28年6月30日

リコール届出番号	3832	リコール開始日	準備でき次第
届出者の氏名又は名称	三菱自動車工業株式会社 取締役会長 兼 取締役社長 CEO 益子 修 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-324-860		
不具合の部位(部品名)	エアバッグ装置 (インフレーター)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	助手席用エアバッグのインフレーター(膨張装置)において、ガス発生剤の吸湿防止が不適切なため、温度および湿度変化の繰り返しによりガス発生剤が劣化することがある。このため、エアバッグ展開時にインフレーター容器が破損するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、助手席用エアバッグのインフレーターを対策品と交換する。 なお、交換用部品の準備に時間を要するため、準備ができた段階で、年式の古いものから順次交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	取引先からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo. 3832のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	CBA-H82W	「eK-WAGON」 「eK-SPORT」	H82W-0000201 ～ H82W-1400891 平成18年8月22日～平成25年4月22日	14,950台	
	DBA-H82W		H82W-0100201 ～ H82W-1521225 平成18年7月11日～平成25年4月23日	249,395台	
	CBA-H82A	「トッポ」	H82A-0000201 ～ H82A-0800572 平成20年9月5日～平成25年4月24日	5,394台	
	DBA-H82A		H82A-0100201 ～ H82A-0903293 平成20年8月20日～平成25年4月23日	45,150台	
	ABA-H53A	「パジェロ ミニ」	H53A-0800201 ～ H53A-1002042 平成20年8月22日～平成24年5月31日	4,957台	
	ABA-H58A		H58A-0800201 ～ H58A-1017961 平成20年8月21日～平成24年6月29日	33,781台	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
ニッサン	CBA-H92W	「オッティ」	H92W-0000201 ～ H92W-0650274 平成18年9月8日～平成25年4月16日	10,197台	
	DBA-H92W		H92W-0050206 ～ H92W-0666326 平成18年9月8日～平成25年4月22日	120,960台	
	ABA-H59A	「キックス」	H59A-0000201 ～ H59A-0153502 平成20年9月11日～平成24年6月21日	11,300台	
	(計9型式)	(計6車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成18年7月11日～平成25年4月24日	(計496,084台)	