

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線42354  
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：平成28年 6月30日

改善対策届出番号	499	改善対策開始日	平成28年 7月 1日
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 代表取締役 鈴木 修 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-402-253		
不具合の部位（部品名）	乗車装置（座席表皮取付フック）		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	後部座席前側のシート表皮の固定方法が不適切なため、シートスライドレバー操作時にシート表皮の固定部がシートフレームから外れることがある。そのため、シートフレームが露出して、シートスライドレバー操作時にシートフレーム端部で指を負傷するおそれがある。		
改善対策の内容	全車両、後部座席前部の表皮固定部の樹脂フックに重ねて、金属製のクリップを追加する。		
不具合件数	42件	事故の有無	無
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、その旨を点検整備記録簿に記載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
スズキ	ABA-DA64W	「エブリイ」	DA64W-400001～DA64W-443971 平成24年4月28日～平成27年1月24日	40,363	
ニッサン	ABA-DR64W	「NV100 クリッパー リオ」	DR64W-400003～DR64W-404227 平成25年11月1日～平成26年12月26日	4,225	
マツダ	ABA-DG64W	「スクラム」	DG64W-400001～DG64W-404200 平成24年5月7日～平成27年1月24日	4,194	
三菱	ABA-DS64W	「タウンボックス」	DS64W-400001～DS64W-401245 平成26年2月3日～平成27年1月24日	1,245	
	(計4型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成24年4月28日～平成27年1月24日	(計50,027台)	