

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

届出日：平成28年7月1日

リコール届出番号	3845	リコール開始日	平成28年7月1日
届出者の氏名又は名称	株式会社エッチ・ケー・エス 代表取締役社長 長谷川 浩之 問い合わせ先： 株式会社エッチ・ケー・エス 事業開発部 設計・アフターサービス課 TEL 0544-29-1114		
不具合の部位（部品名）	車枠及び車体（フロアパネル）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	天然ガス/ガソリン併用仕様に改造した車両のフロアパネルにおいて、燃料タンク（ガス容器）取付部の強度検討が不足していたため、当該フロアパネルに亀裂が発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進展し、最悪の場合、フロアパネルが割れて燃料タンクが脱落するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料タンクブラケットを固定する部品を対策品に交換する。また、フロアパネルに亀裂が発生しているものについてはフロアパネルを補修する。		
不具合件数	2件	事故の有無	無し
発見の動機	市場調査による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：電話等により直接使用者に通知する。 ・自動車分解整備事業者：使用者を全て把握しているため、周知等は行わない。 ・改善実施済車両には、その旨を点検整備記録簿に記載する。 		

車名	型式	通称名	対象車の車台番号の範囲及び製作期間	対象車の台数	備考
トヨタ	DBE-NCP51V 改	「プロボックス」 「サクシード」	NCP51-0286371～NCP51-0335253 平成24年12月26日～平成27年6月17日	166	
	DBE-NCP55V 改		NCP55-0108913～NCP55-0125484 平成25年4月22日～平成27年1月13日	9	
	(計2型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成24年12月26日～平成27年6月17日	(計175台)	

(備考) 本件は、平成27年3月13日付け届出番号「3522」で届出したものであるが、対象範囲外でも不具合が発生したため、対象範囲を拡大し届出するものである。