


# 改善箇所説明図

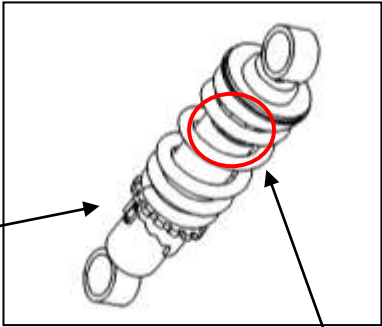

後輪用ショックアブソーバ



## 不具合発生箇所

後輪用ショックアブソーバで使用しているグリスの選定が不適切なため、当該ショックアブソーバのオイルシールのシール性が低下することがある。そのため、オイルシール部からオイルが漏れ、最悪の場合、漏れたオイルが後輪タイヤに付着し、滑りやすくなり転倒するおそれがある。

改善対策の内容  
全車両、後輪用ショックアブソーバを良品と交換する。

注：□ は、交換する部品を示す。

識別：後輪用ショックアブソーバのクッションラバー部に桃色マークを付ける。加えて、ショックアブソーバ交換完了車両について、フレーム後方のシート下ブラケット部に白色マークを付ける。