


## 改善箇所説明図

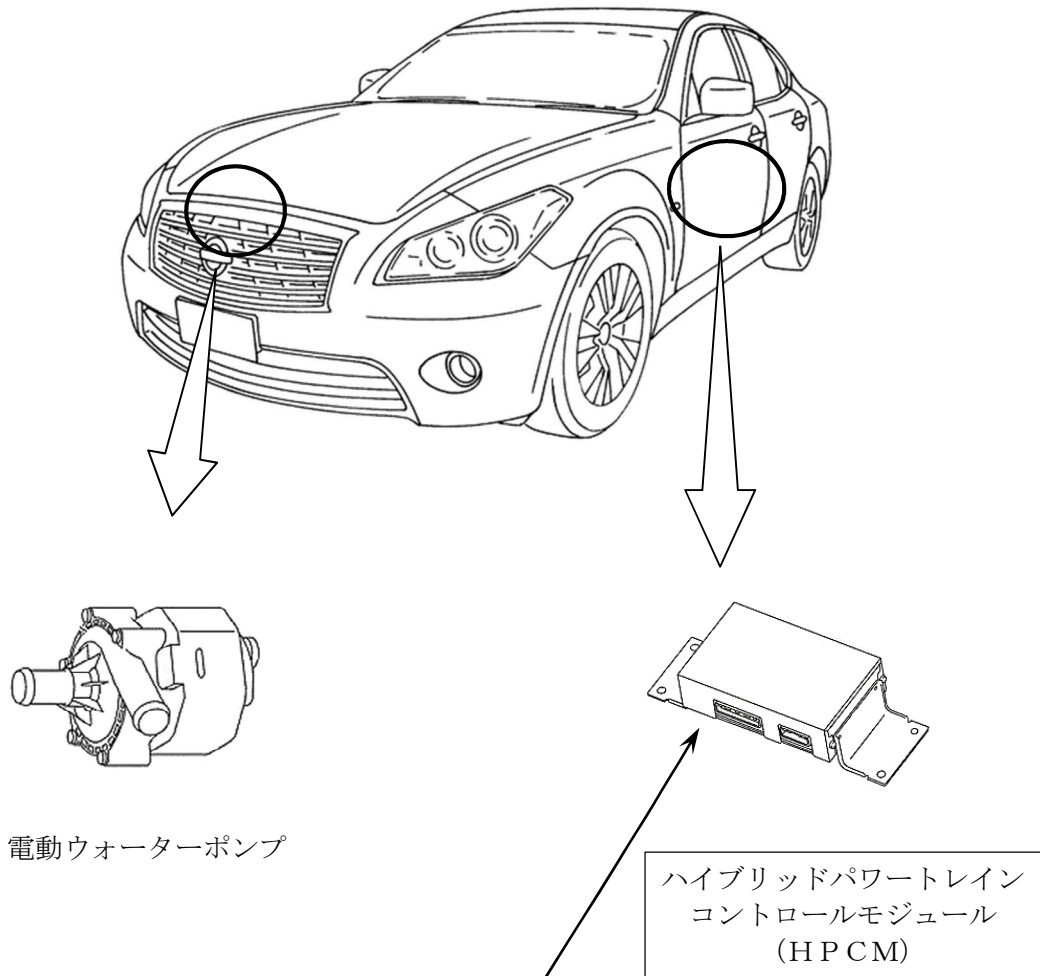

### 基準不適合発生箇所

ハイブリッド車のハイブリッドパワートレインコントロールモジュール (HPCM) において、高電圧冷却システムの制御プログラムが不適切なため、電動ウォーターポンプ故障時に駆動モータ等の温度が上昇することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、過熱保護制御が作動してエンジン及び駆動モータが停止し、動力が伝達されなくなり走行不能となるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、HPCMの高電圧冷却システムの制御プログラムを電動ウォーターポンプ故障時に走行不能とならないよう、対策したプログラムに書き換える。

識別：銀色のシールをモデルナンバープレートの右横に貼り付ける。

注：  は、書き換える部品を示す。