


改善箇所説明図

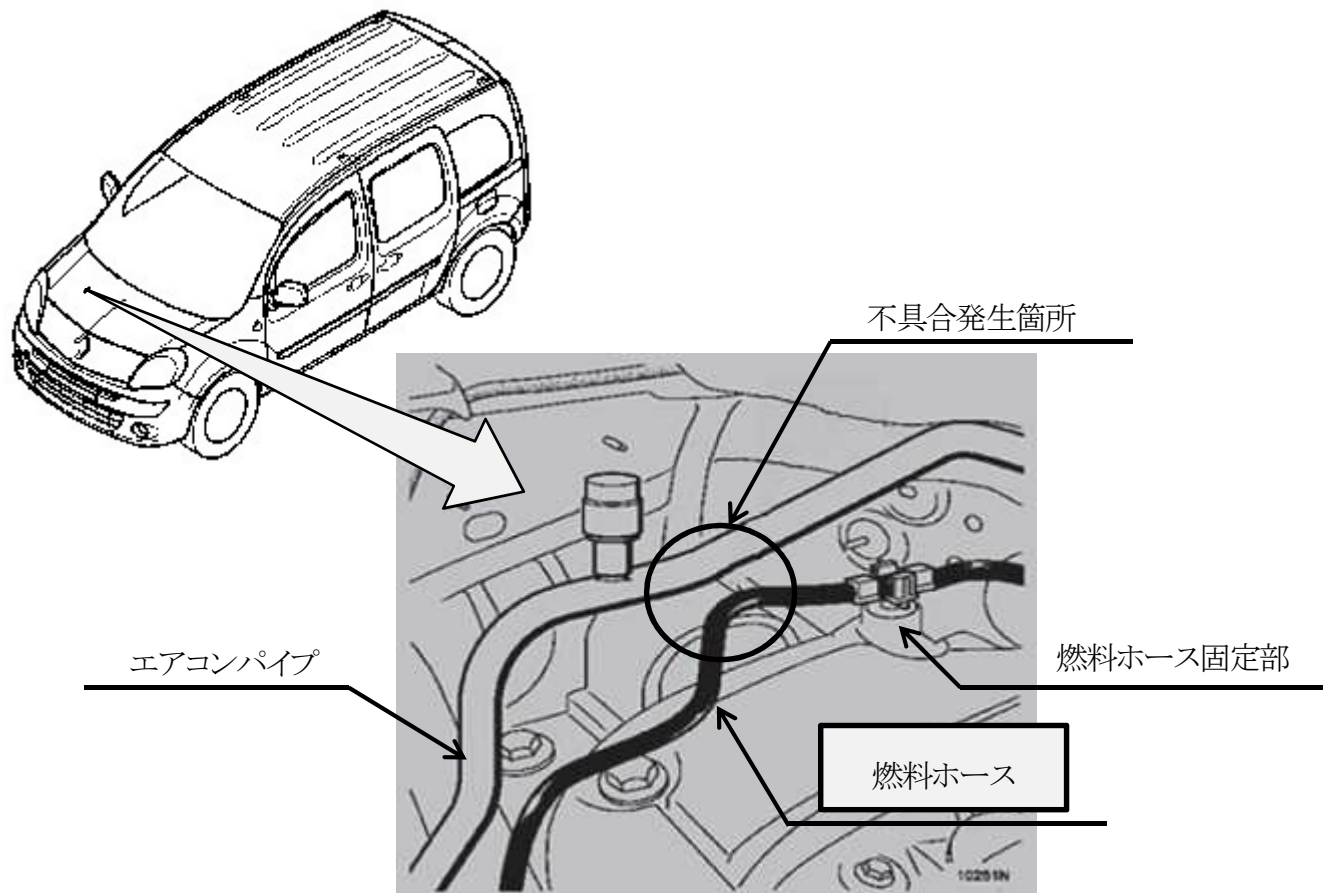

注：図中の は改善または、交換する部品を示す。

（エンジンルームにおいて、燃料ホースの取り回しの指示が不適切なため、燃料ホースとエアコンパイプが干渉するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、燃料ホースが摩耗して燃料が漏れるおそれがある。）

改善措置の内容

全車両、燃料ホースとエアコンパイプに保護チューブを装着して適切な位置に燃料ホースを取り付ける。なお、燃料ホースに摩耗がある場合は、新品に交換する。

識別

リコール外-2352 ステッカーを運転席側 B ピラーのドアロックストライカー付近に貼り付ける。