


改善箇所説明図

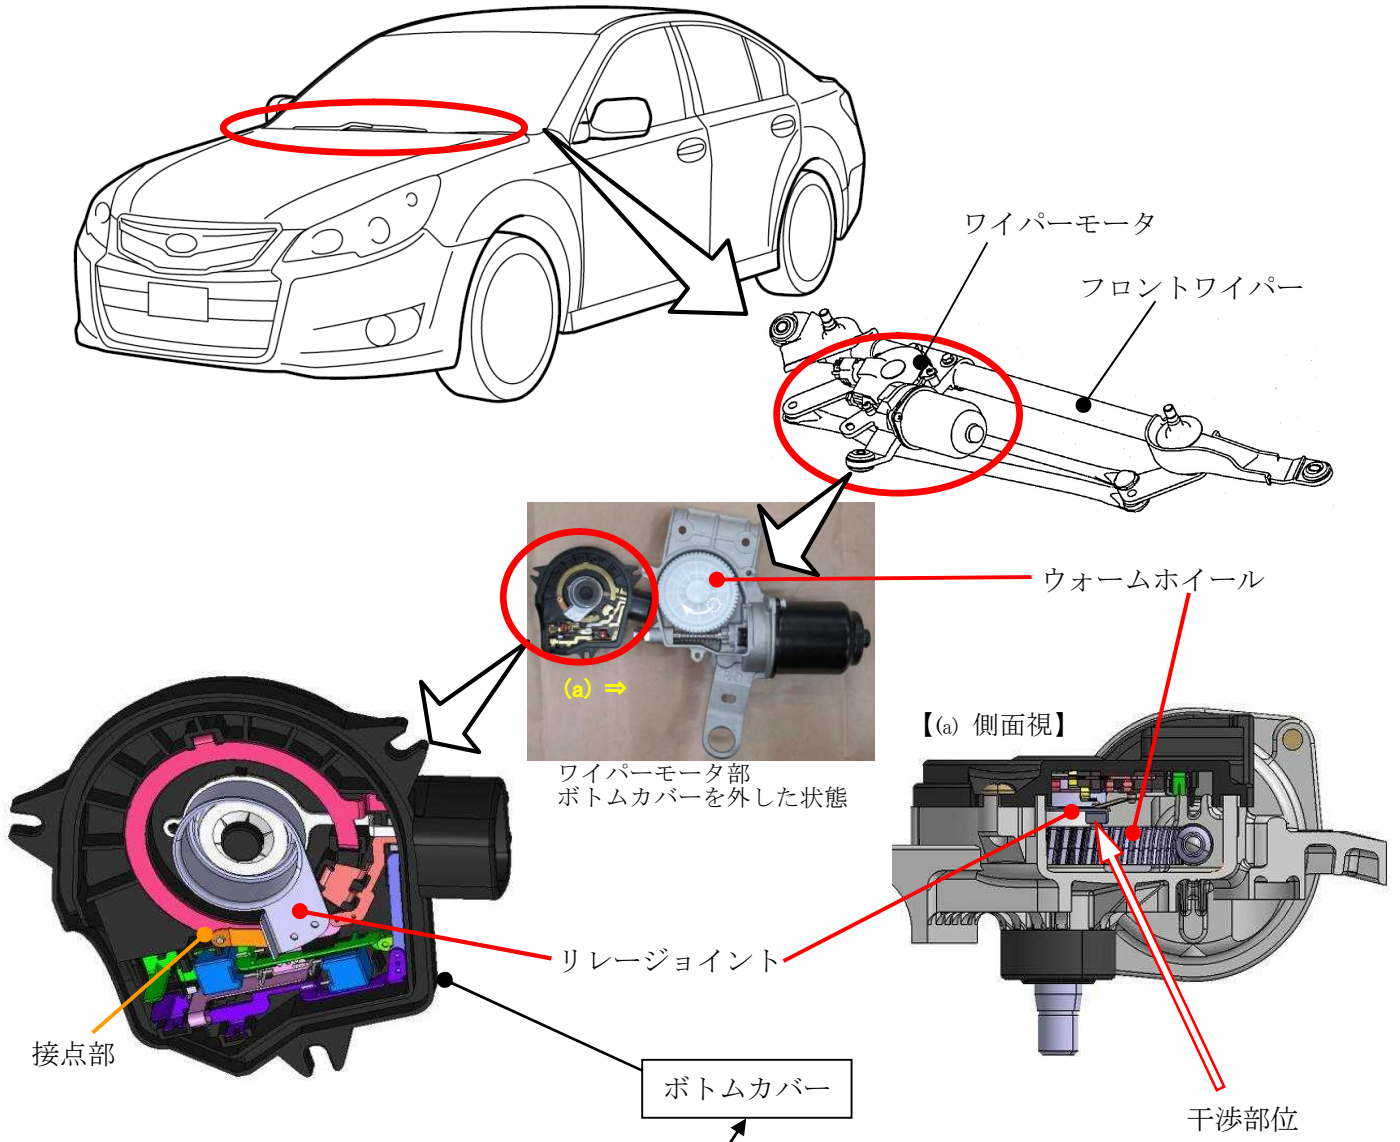

基準不適合発生箇所

窓ふき器において、フロントワイパーモータのボトムカバー（電気回路内蔵）の製造が不適切なため、電気接点付きリレージョイントとウォームホイールが干渉しているものがある。そのため、カウルパネルに雪が積もった状態で窓ふき器を作動後に停止すると、ワイパーアームが本来の停止位置に戻れずアームに反力が発生し、ウォームホイールを介してリレージョイントの接点部がオンオフを繰り返すことで接点部にアーク放電が発生して、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善内容

全車両、フロントワイパーモータのボトムカバーを対策品に交換する。

識別

エンジンルーム内 車台番号打刻の3桁型式と6桁番号の間「-」の下部に黄色ペイントを塗布する。

注: は交換部品を示す。