

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111内線42354  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：平成 28 年 12 月 15 日

改善対策届出番号	514	改善対策開始日	平成 28 年 12 月 16 日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 代表取締役社長 マーク・リストセーヤ		問い合わせ先:お客様相談センター TEL 0120-930-397
不具合の部位(部品名)	その他の装置 (LED 行先表示器)		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	オプションの車両後側用 LED 行先表示器を装着した大型観光バスにおいて、行先表示器の取付け金具の強度が不足しているため、車両振動により当該金具に亀裂が発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、亀裂の進行により当該金具が破断し、行先表示器が脱落するおそれがある。		
改善対策の内容	全車両、取付け金具を対策品に交換する。		
不具合件数	1 件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善対策済車には、その旨を定期点検記録簿に記載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
三菱	BKG-MS96JP	「ふそう エアロエース」	MS96JP-20244～MS96JP-21656 平成 20 年 1 月 29 日～平成 22 年 8 月 19 日	145	車両後側にオプションの LED 行先表示器を装着した車両
	LKG-MS96VP		MS96VP-20043～MS96VP-20555 平成 22 年 10 月 5 日～平成 24 年 3 月 19 日	84	
	QRG-MS96VP		MS96VP-20572～MS96VP-70595 平成 24 年 3 月 29 日～平成 27 年 7 月 7 日	165	
	QRG-MS96VP	「ふそう エアロイーン」	MS96VP-22143～MS96VP-70286 平成 24 年 8 月 8 日～平成 27 年 3 月 16 日	20	
	QTG-MS96VP	「ふそう エアロエース」	MS96VP-70581～MS96VP-72185 平成 27 年 6 月 30 日～平成 28 年 7 月 7 日	40	
	QTG-MS96VP	「ふそう エアロイーン」	MS96VP-71044～MS96VP-72145 平成 27 年 8 月 17 日～平成 28 年 7 月 1 日	8	
ニッサン ディーゼセル	BKG-AS96JP	「スペースアロー A」	AS96JP-20012～AS96JP-20066 平成 20 年 3 月 14 日～平成 22 年 8 月 5 日	11	
	(計 5 型式)	(計 3 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 20 年 1 月 29 日～平成 28 年 7 月 7 日	(計 473 台)	

【注意事項】 改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。