

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室

TEL 03-5253-8111 内線 42354

アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成29年4月6日

リコール届出番号	4022	リコール開始日	平成29年4月7日
届出者の氏名又は名称	マツダ株式会社 代表取締役社長 小飼 雅道	問い合わせ先：マツダ（株）コールセンター TEL 0120-386-919	
不具合の部位（部品名）	灯火装置（配光可変型前照灯）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	配光可変型前照灯装着車において、前照灯の光軸を調整するヘッドライト・レベリング・アクチュエータの樹脂成型工程が不適切なため、強度が不足しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、ヘッドライト・レベリング・アクチュエータが損傷し、前照灯の光軸が下向きのままになり、前方を照射できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、前照灯及びヘッドライト・レベリング・アクチュエータの製造ロット番号を点検し、該当するものは当該ヘッドライト・レベリング・アクチュエータを対策品と交換する。		
不具合件数	168 件	事故の有無	無
発見の動機	市場からの情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアストライカー付近に No. 4022 のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
マツダ	LDA-KE2FW	「CX-5」	KE2FW-211889～KE2FW-219738 平成27年11月7日～平成28年8月31日	6,826	
	LDA-KE2AW		KE2AW-209237～KE2AW-216200 平成27年11月7日～平成28年8月31日	6,166	
	DBA-KE5FW		KE5FW-200706～KE5FW-201548 平成27年11月7日～平成28年8月31日	843	
	DBA-KE5AW		KE5AW-200959～KE5AW-201820 平成27年11月7日～平成28年8月30日	698	
	DBA-KEEFW		KEEFW-202733～KEEFW-205308 平成27年11月7日～平成28年8月31日	1,732	
	(計5型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成27年11月7日～平成28年8月31日	(計16,265台)	

交換用修理部品が、組みつけられた可能性がある車両の範囲

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
マツダ	LDA-KE2FW	「CX-5」	KE2FW-200007～KE2FW-211389 平成26年11月28日～平成27年10月16日	602	
	LDA-KE2AW		KE2AW-200004～KE2AW-209117 平成26年11月27日～平成27年11月2日	522	
	DBA-KE5FW		KE5FW-200005～KE5FW-200553 平成26年11月27日～平成27年8月7日	36	
	DBA-KE5AW		KE5AW-200008～KE5AW-200776 平成26年11月28日～平成27年8月26日	34	
	DBA-KEEFW		KEEFW-200013～KEEFW-202174 平成26年12月5日～平成27年8月21日	85	
	(計5型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年11月27日～平成27年11月2日	(計1,279台)	

交換修理部品として出荷し、組みつけられた車両が特定できないもの

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象数	備考
ヘッドランプユニット	K071-51031 K071-51041	平成27年11月～平成28年9月	1,162個	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。