


改善箇所説明図



図：左ハンドル車

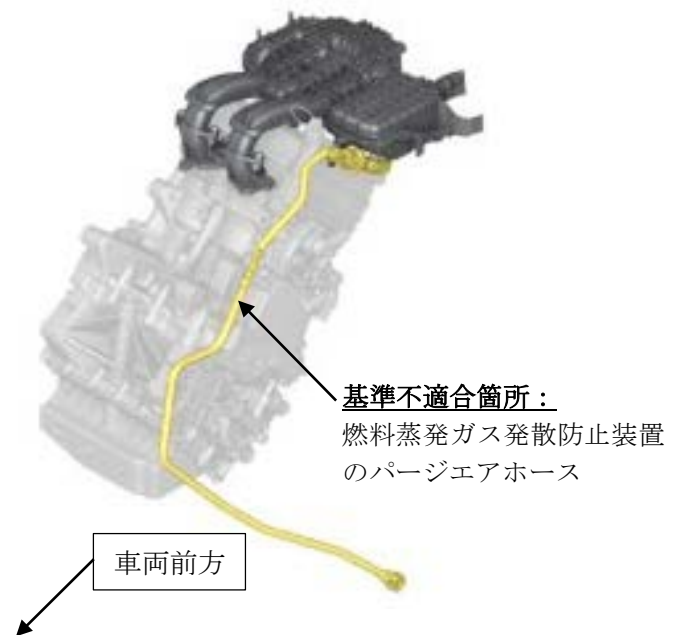

基準不適合の内容

モータ駆動用電力を発電する原動機（レンジエクステンダー）において、蒸発ガスを燃料蒸発ガス発散抑止装置（キャニスター）から原動機に送るホース（パージェアホース）の配索が不適切なため、当該ホースが電源ケーブルと干渉することがある。そのため、走行時の振動等によりホースが損傷して損傷箇所から蒸発ガスが漏れ、漏れた蒸発ガスが触媒等の高温部位にかけると、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善措置の内容

全車両、パージェアホースを点検し、損傷がない場合は、干渉防止用プロテクターおよびケーブルストラップが装着されているか確認し、装着されていない場合は追加する。なお、パージェアホースが損傷している場合は、新品に交換する。