

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成29年 7月20日

リコール届出番号	4082	リコール開始日	平成29年 7月21日
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 代表取締役社長 鈴木 俊宏 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-402-253		
不具合の部位（部品名）	燃料装置（燃料タンク）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料タンクにおいて、樹脂成形時の冷却が不十分であったため、燃料ポンプ取り付けねじ部に成形不良が生じ、燃料ポンプを取り付けた状態でのシール性能が低下するものがある。そのため、満タン給油時に当該部から燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料タンクを良品と交換する。		
不具合件数	12件	事故の有無	無
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4082のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	DBA-HA36S	「アルト」	HA36S-106694 ～ HA36S-106789 平成28年10月6日～平成28年10月17日	55	2WD車のみ
			HA36S-305403 ～ HA36S-306607 平成28年10月5日～平成28年10月18日	826	
			HA36S-884793 ～ HA36S-885197 平成28年10月6日～平成28年10月18日	268	
	HBD-HA36V	HA36V-120971 ～ HA36V-121245 平成28年10月5日～平成28年10月18日	218		
	DBA-HE33S	「アルトラパン」	HE33S-152199 ～ HE33S-153403 平成28年10月5日～平成28年10月18日	765	
マツダ	DBA-HB36S	「キャロル」	HB36S-100729 ～ HB36S-100744 平成28年10月5日～平成28年10月18日	16	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
マツダ	DBA-HB36S	「キャロル」	HB36S-213441 ～ HB36S-213601 平成28年10月6日～平成28年10月18日	125	2WD車のみ
	(計4型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成28年10月5日～平成28年10月18日	(計2,273台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両が特定できないもの

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象数	備考
タンク、フューエル	89101-74P00	平成28年10月31日～平成28年12月19日	1	
合 計			(計1個)	

交換修理用部品が組付けられた車両は、同様の改善を実施する。