

自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL : 03 - 5253 - 8111 内線 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成29年 7月31日

リコール届出番号	外-2519	リコール開始日	平成29年8月1日
届出者の氏名又は名称	アウディジャパン株式会社 代表取締役社長 齋藤 徹	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：アウディ株式会社 問い合わせ先： アウディ コミュニケーションセンター (フリーダイヤル) 0120-598119 (アドレス) http://www.audi.co.jp/	
不具合の部位(部品名)	サンルーフ		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	サンルーフ・フレーム部の整備作業において、サンルーフ部の排水口と排水ホースの組付が不適切な場合、雨水等が排水ホースを通じて車外に排出されないことがある。そのため、車外に排出されない雨水等がカーテンエアバッグインフレーターと接触している内装材位置決め用スポンジ(インシュレータ)が吸水し、そのままの状態で使用を続けると、インフレーターが腐食し、最悪の場合、インフレーターが破損して意図せずカーテンエアバッグが展開するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、カーテンエアバッグのインフレーターを確認し、ISI社製インフレーターを装着している場合は、インシュレータを取り外し、インフレーター容器に腐食防止用ワックスを塗布する。また、サンルーフ部の排水口と排水ホースの組付けが不適切な場合は、ホースを正しく組付け、インシュレータを取り外し、腐食防止用ワックスを塗布した新品のインフレーターと交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ● 自動車使用者：ダイレクトメール、電話及び電子メール等で通知する。 ● 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ● 対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2519のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	ABA-8RCALF	「アウディ Q5 3.2q」	WAUZZZ8ROBA010770～WAUZZZ8RXCA092525 平成22年8月9日～平成24年8月28日	51台	
	ABA-8RCDNF	「アウディ Q5 2.0Tq」	WAUZZZ8ROBA007528～WAUZZZ8RXCA066071 平成22年7月13日～平成24年10月9日	198台	
	ABA-8RCNCF		WAUZZZ8RODA008634～WAUZZZ8RXHA025446 平成24年10月9日～平成28年9月15日	482台	
	ABA-8RCTVF	「アウディ Q5 3.0Tq」	WAUZZZ8RODA065061～WAUZZZ8RXEA091958 平成24年10月17日～平成26年7月15日	65台	
	ABA-8RCTXF	「アウディ SQ5」	WAUZZZ8ROEA040985～WAUZZZ8RXGA082681 平成25年8月16日～平成28年6月7日	316台	
	DAA-8RCHJF	「アウディ Q5 ハイブリッド」	WAUZZZ8RODA014935～WAUZZZ8RXEA034840 平成24年10月17日～平成26年8月15日	44台	
	(計6型式)	(計5車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成22年7月13日～平成28年9月15日	1,156台	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。