

連絡先:	国土交通省 自動車局 審査・リコール課リコール監理室
	TEL: 03-5253-8111 内線 42354
アドレス:	http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成29年 10月 20日

リコール届出番号	外-2547	リコール開始日	平成29年 10月 21日
届出者の氏名又は名称	フォードモーターカンパニー アジアにおける代表者 Susanto, Bagus	製作国：アメリカ合衆国 製作者名：フォード自動車株式会社 問い合わせ先：お客様相談室 0120-125175	
不具合の部位（部品名）	エンジン冷却装置（冷却水リザーブタンク/リターンホース）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	原動機の冷却装置において、ターボチャージャーの冷却水リターンホースの配索が不適切なため、高温の冷却水がリザーブタンクに直接戻り、リザーブタンクが熱影響により早期に劣化し、亀裂が生じることがある。そのため、亀裂部位から冷却水が漏れ、そのままの状態で使用を続けると、オーバーヒート警告灯が点灯し、エンジン出力が制限され、最悪の場合、車両火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、部品の準備に時間を要することから、まずダイレクトメール（第1信）を送付して注意喚起を行う。部品の準備が整い次第、再度ダイレクトメール（第2信）を送付し、リザーブタンクを新品に交換、ターボチャージャーの冷却水リターンホースおよび、クーラントホースを対策品に交換し、リターンホースの配索を変更する。		
不具合件数	国内： 1件	事故の有無	国内： 無し
発見の動機	本国メーカーおよび市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌へ掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアストライカー付近に外-2547のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
フォード	ABA-WF0JTM	クーガ	WF0AXXWPMACS49945 ~ WF0AXXWPMADD80844 平成24年11月30日～平成25年12月31日	1263台	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成24年11月30日～平成25年12月31日	(計1263台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。