

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室
TEL	03-5253-8111 内線 42354
アドレス	: <a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年1月25日

リコール届出番号	4167	リコール開始日	平成30年1月25日
届出者の氏名又は名称	三菱自動車工業株式会社 取締役CEO 益子 修 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-324-860		
不具合の部位(部品名)	車体(サンルーフ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	サンルーフ付き車両のサンルーフガラスの外枠部において、樹脂材料の選定が不適切なため、温度・湿度の変化によりサンルーフガラスとの接着力が低下することがある。そのため、そのまま使用を続けると、サンルーフガラスが外枠部から剥離し、最悪の場合、走行中の振動や風圧によってサンルーフガラスが脱落するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、サンルーフガラスアッセンブリーを対策品と交換する。		
不具合件数	2件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo. 4167のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	DBA-CW5W	「アウトランダー」	CW5W-0000224～CW5W-0104346 平成17年10月12日～平成18年12月28日	1,895台	
			CW5W-5100116～CW5W-5401539 平成19年1月16日～平成21年10月10日	943台	
			CW5W-9300112～CW5W-9301898 平成21年4月7日～平成21年10月2日	62台	
	DBA-CW6W		CW6W-5200273～CW6W-5300473 平成19年10月12日～平成21年3月27日	242台	
			CW6W-9300102～CW6W-9300191 平成21年4月7日～平成21年8月6日	19台	
CBA-CX4A		「ギャラン」	CX4A-0000252～CX4A-0000889 平成20年11月28日～平成21年10月23日	54台	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	DBA-CX4A	「ギャラン」	CX4A-0100464～CX4A-0102417 平成20年11月19日～平成21年10月26日	66 台	
	CBA-CY4A		CY4A-0200362～CY4A-0201262 平成20年7月4日～平成21年10月26日	68 台	
	DBA-CY4A		CY4A-0100282～CY4A-0112067 平成19年8月6日～平成20年6月11日	210 台	
			CY4A-0300309～CY4A-0303947 平成20年7月2日～平成21年10月28日	69 台	
	CBA-CZ4A	「ランサー エボリューション」	CZ4A-0000400～CZ4A-0200330 平成19年9月12日～平成21年10月19日	384 台	
	(計7型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成17年10月12日～平成21年10月28日	(計 4,012 台)	

交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両が特定できないもの

対象の部品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象部品数	備考
ルーフレッド ガラス	5850A028	平成21年10月1日～平成22年9月30日	8 個	「アウトランダー」
	5850A104	平成21年10月1日～平成22年9月30日	3 個	「ギャラン」 「ランサー エボリューション」
		合計	(計 11 個)	

交換修理用部品が組付けられた車両は、同様の改善を実施する。

**【注意事項】**

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。