


## 改善箇所説明図

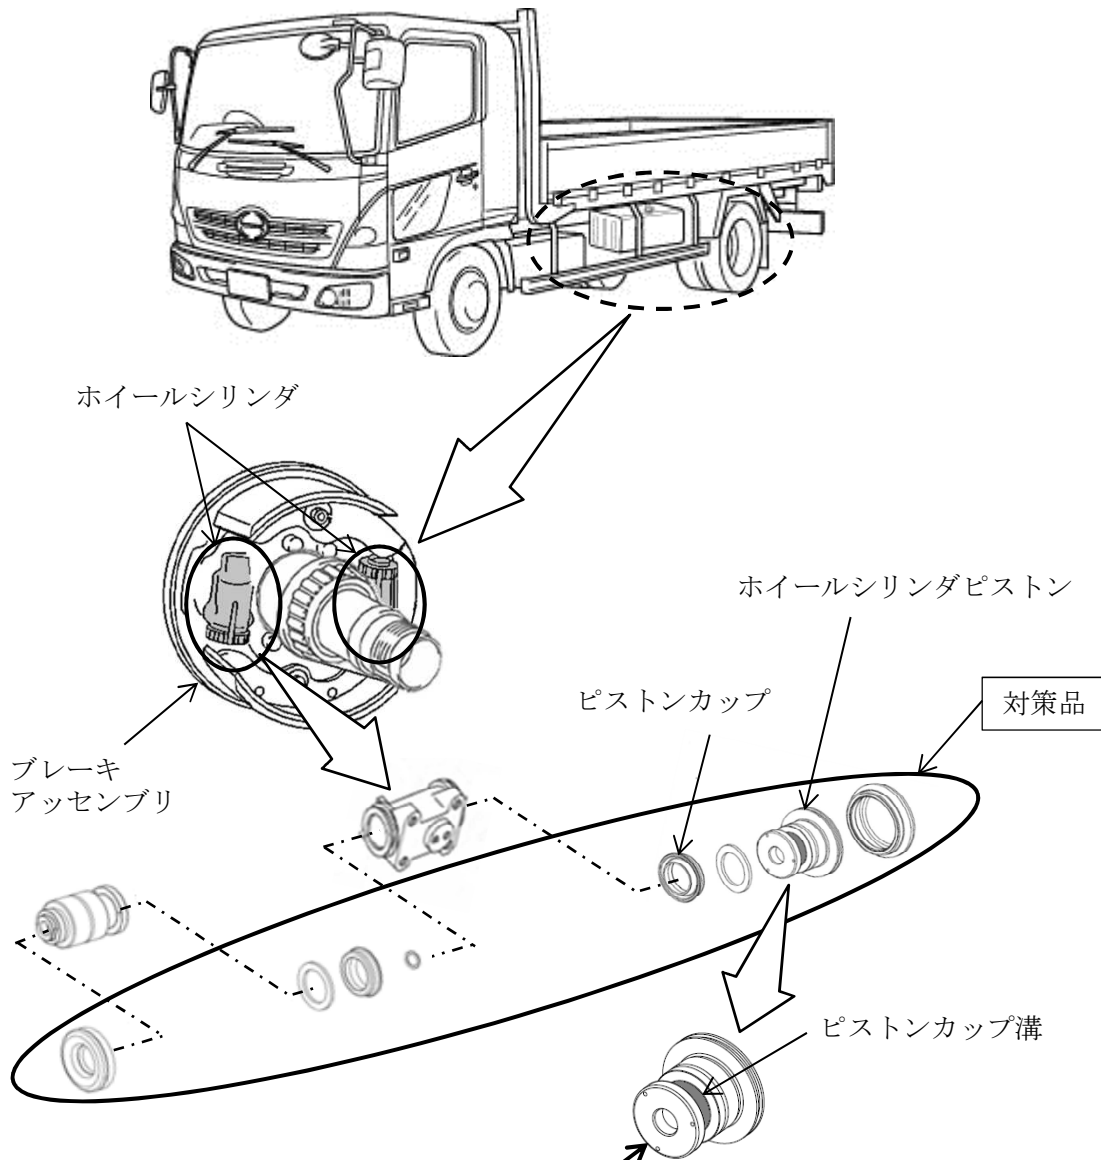

### 基準不適合発生箇所

注：  は必要に応じて交換する部品を示す。

中型トラックの空気油圧複合式ブレーキにおいて、後輪用ホイールシリンダのピストンカップ溝の加工が不適切なものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ピストンカップの定期交換時期より早く、ピストンカップ溝とピストンカップ内径間のシール性能が低下し、後輪用ホイールシリンダよりブレーキ液が漏れるおそれがある。

### 改善の内容：

全車両、後輪用ホイールシリンダのピストンを点検し、対策前のものが組付けられている場合は、対策品と交換する。

識別：改善済車両にはネームプレートに白色ペイントを塗布する。