


改善箇所説明図



スロープヒンジは左右にあり、
下図は左側を示す。



基準不適合箇所

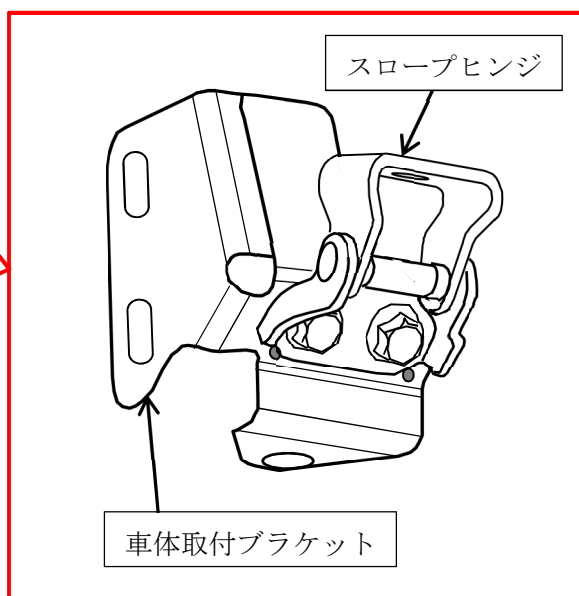

車いす乗降用スロープ装着車において、スロープヒンジ及び車体取付ブラケットの設計が不適切なため、スロープ開閉と車いす乗降を繰り返すと、ヒンジに亀裂が生じることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ヒンジが破断してスロープが傾き、最悪の場合、車いす利用者及び介助者が転倒するおそれがある。

改善の内容

全車両、スロープヒンジと車体取付ブラケットを対策品に交換する。

識別：IDプレートに青色のシールを貼付する。

注：□は、交換部品を示す。