
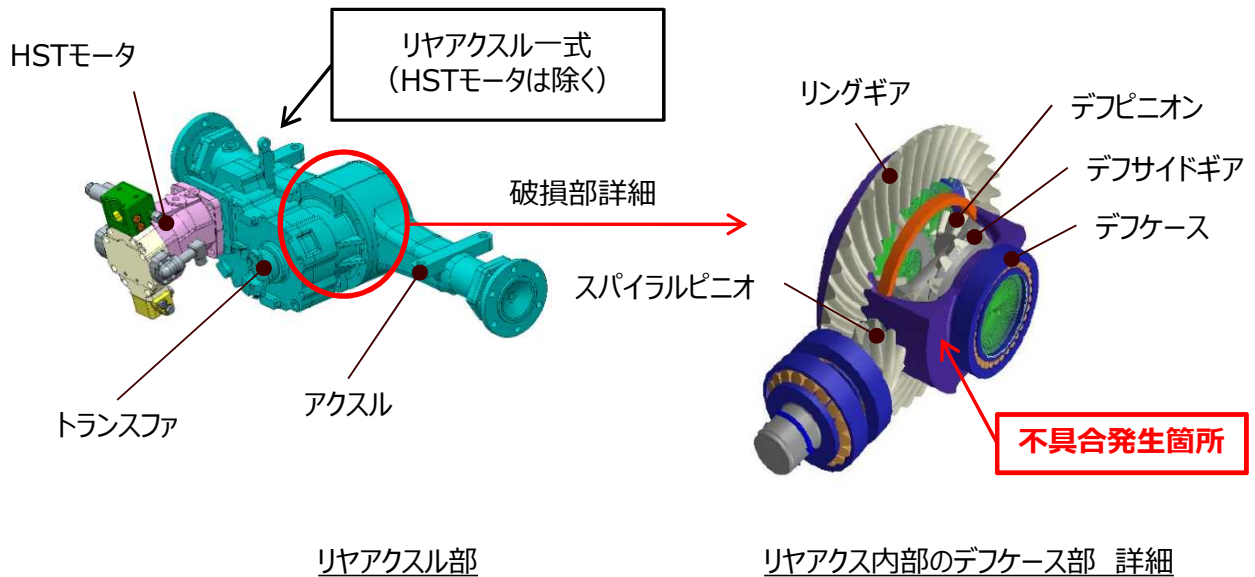


## 改善箇所説明図

### 不具合発生箇所

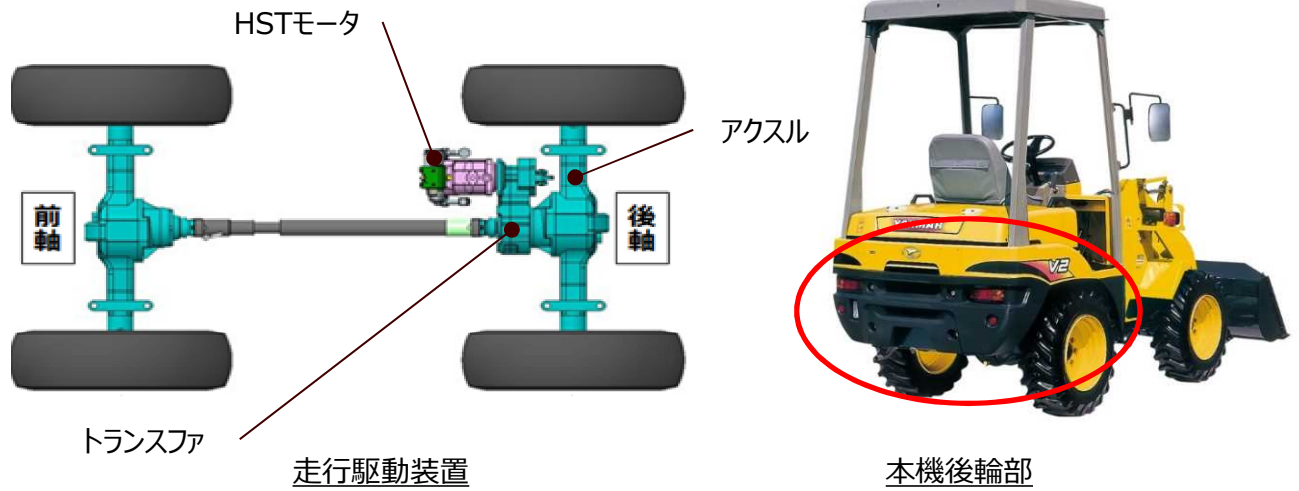


### 不具合の内容

ショベルローダのリヤアクスルにおいて、デフケースの強度が不足しているため、作業中の負荷等によりデフケースに亀裂が生じることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、破断して異音が生じ、最悪の場合、走行不能となるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、対策品デフケースを組込んだリヤアクスルー式（HSTモータ除く）に交換する。

 は交換部品を示す。

### 識別

フロントフレーム左側支柱部にステッカーNo. 4231 を貼り付ける。