

連絡先：自動車局 審査・コール課 リコール監理室  
 TEL：03-5253-8111 内線42354  
 アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年4月6日

リコール届出番号	外-2641	リコール開始日	準備出来次第
届出者の氏名又は名称	Tesla Motors Japan合同会社 代表社員 テスラ・モーターズ・ ネザーランズ・ビーヴィ 職務執行者 トッド・アンドリュウ・マロン 製作国：アメリカ合衆国 製作者名：Tesla Motors, Inc. 問い合わせ先：0120-975-214		
不具合の部位（部品名）	かじ取装置（ステアリングラック）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	電動パワーステアリングのステアリングラックにおいて、アシストモーターを固定するボルトの材質が不適切なため、融雪剤を多用するような環境下で長期間使用した場合、当該ボルトが腐食して折損する可能性がある。そのため、そのまま使用を続けるとモーターの固定位置がずれて内部ベルトが滑り、パワーステアリングのアシストが機能しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、固定ボルトを対策品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	使用者： e-mailまたは、電話等で通知する ・自動車分解整備事業者： 使用者を特定できる為、行いません。 ・改善実施済車：運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にステッカー（外-2641）を貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
テスラ	ZAA-SL2S	Model S	5YJSB7H23FFP69183～5YJSB7E23GF137791 平成27年7月6日～平成28年6月6日	109	スタンダード
テスラ	ZAA-SWL2S	Model S	5YJSB7S22FF087193～5YJSB7E29GF134121 平成27年7月6日～平成28年4月29日	34	スタンダード
テスラ	ZAA-SWL1S	Model S	5YJSB3H10EFS37128～5YJSB7E11GF124139 平成26年7月22日～平成28年3月5日	234	スタンダード
テスラ	ZAA-SL1S	Model S	5YJSB6S14EFP46102～5YJSB7E12GF134758 平成26年7月22日～平成28年5月27日	53	スタンダード

テスラ	ZAA-SL1S2	Model S	5YJSB3H15EFS37013～5YJSB7H17FFP65872 平成26年7月22日～平成27年3月2日	182	パフォーマンス
テスラ	ZAA-SWL2S2	Model S	5YJSB7H29FFP77322～5YJSB7E49FF111759 平成27年5月12日～平成27年12月3日	86	パフォーマンス
テスラ	ZAA-SL2S2	Model S	5YJSB7E49FF092145～5YJSB7E45GF137793 平成27年10月30日～平成28年5月27日	43	パフォーマンス
	(計7型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成26年7月22日～平成28年6月6日	(計741台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。